



K-FLEX IC CLAD - ЗАДВИЖКИ

Монтаж покрытия на задвижке с головкой, расположенной снизу

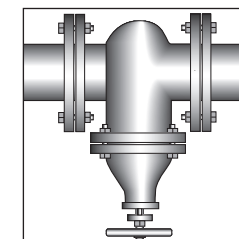

1) Вырежьте две секции листа IC CLAD (I-II) с длиной, соответствующей длине окружности примыкающих изолированных труб (a).
Сделайте лепестки с краев, примыкающих к задвижке, и оставьте припуски 5 см для нахлестов продольных швов.

2) Установите секции на соответствующие трубы так, чтобы лепестки разместились на фланцах корпуса задвижки (b).
Продольные швы, развернутые «против воды» (c), и лепестки должны быть приклеены клеем K-FLEX.

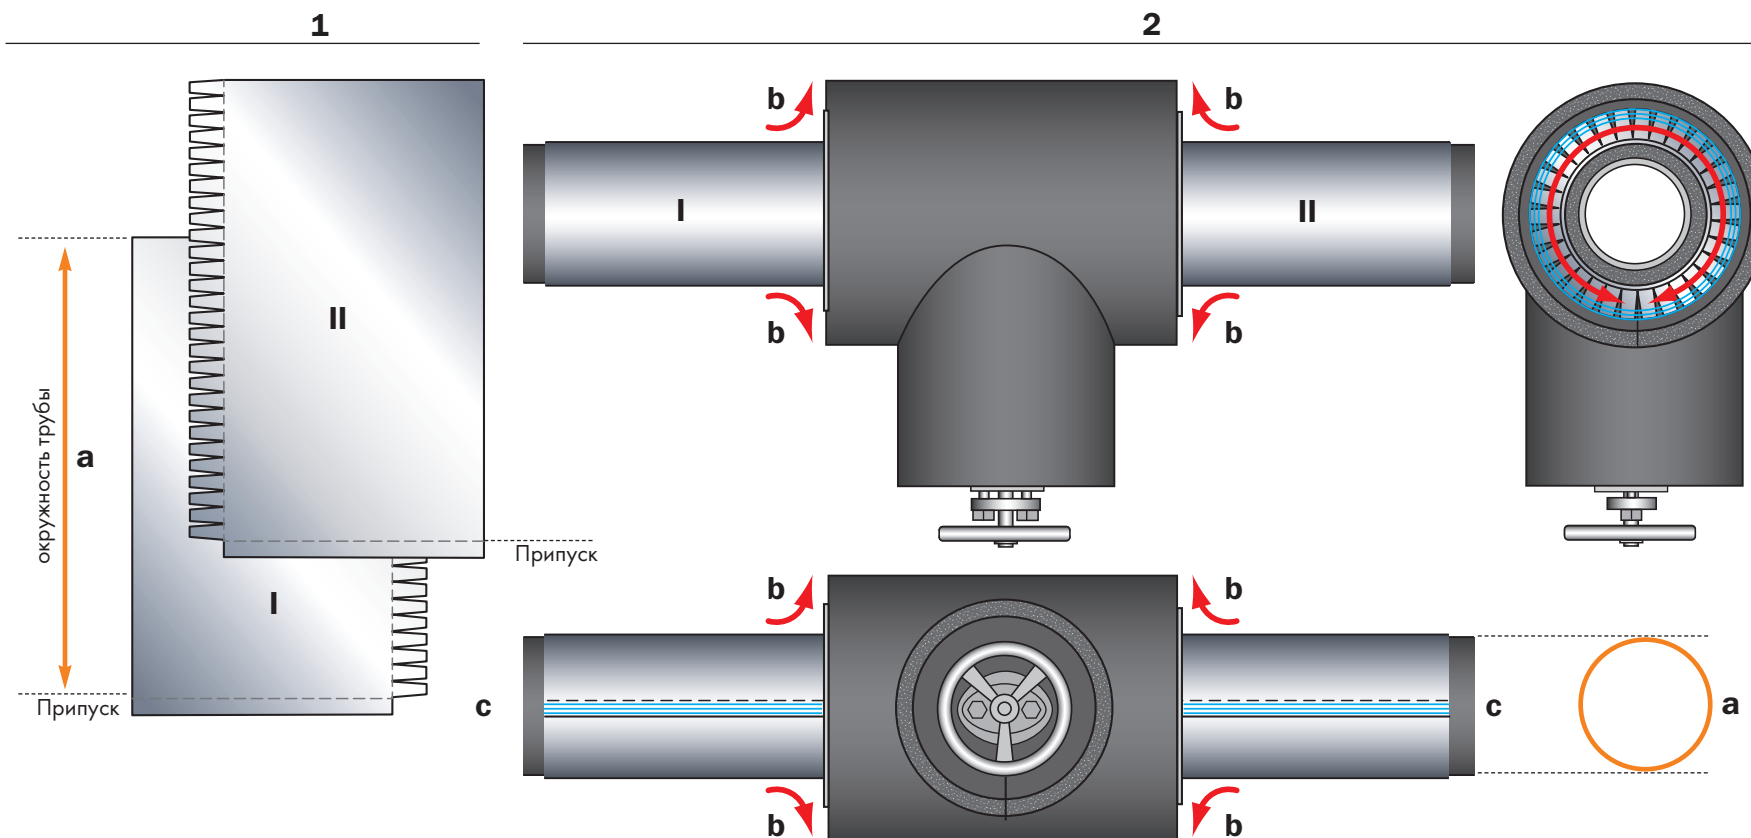


Обозначения

Клей K-FLEX


Морской герметик Измерение

Действие

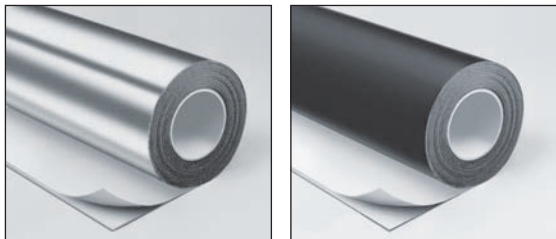


K-FLEX IC CLAD - ЗАДВИЖКИ

Монтаж покрытия на задвижке с головкой, расположенной снизу

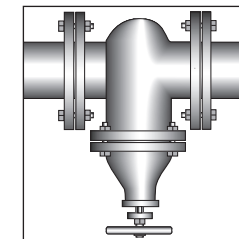

- 1) Измерьте указанные диаметры (a-b) и вырежьте два кольца для покрытия фланцев корпуса задвижки с наружными лепестками и разрезом (c).
- 2) Установите кольца каждое со своей стороны (d).
- 3) Загните лепестки на корпус задвижки (e). Зафиксируйте кольца и соответствующие лепестки при помощи клея K-FLEX.

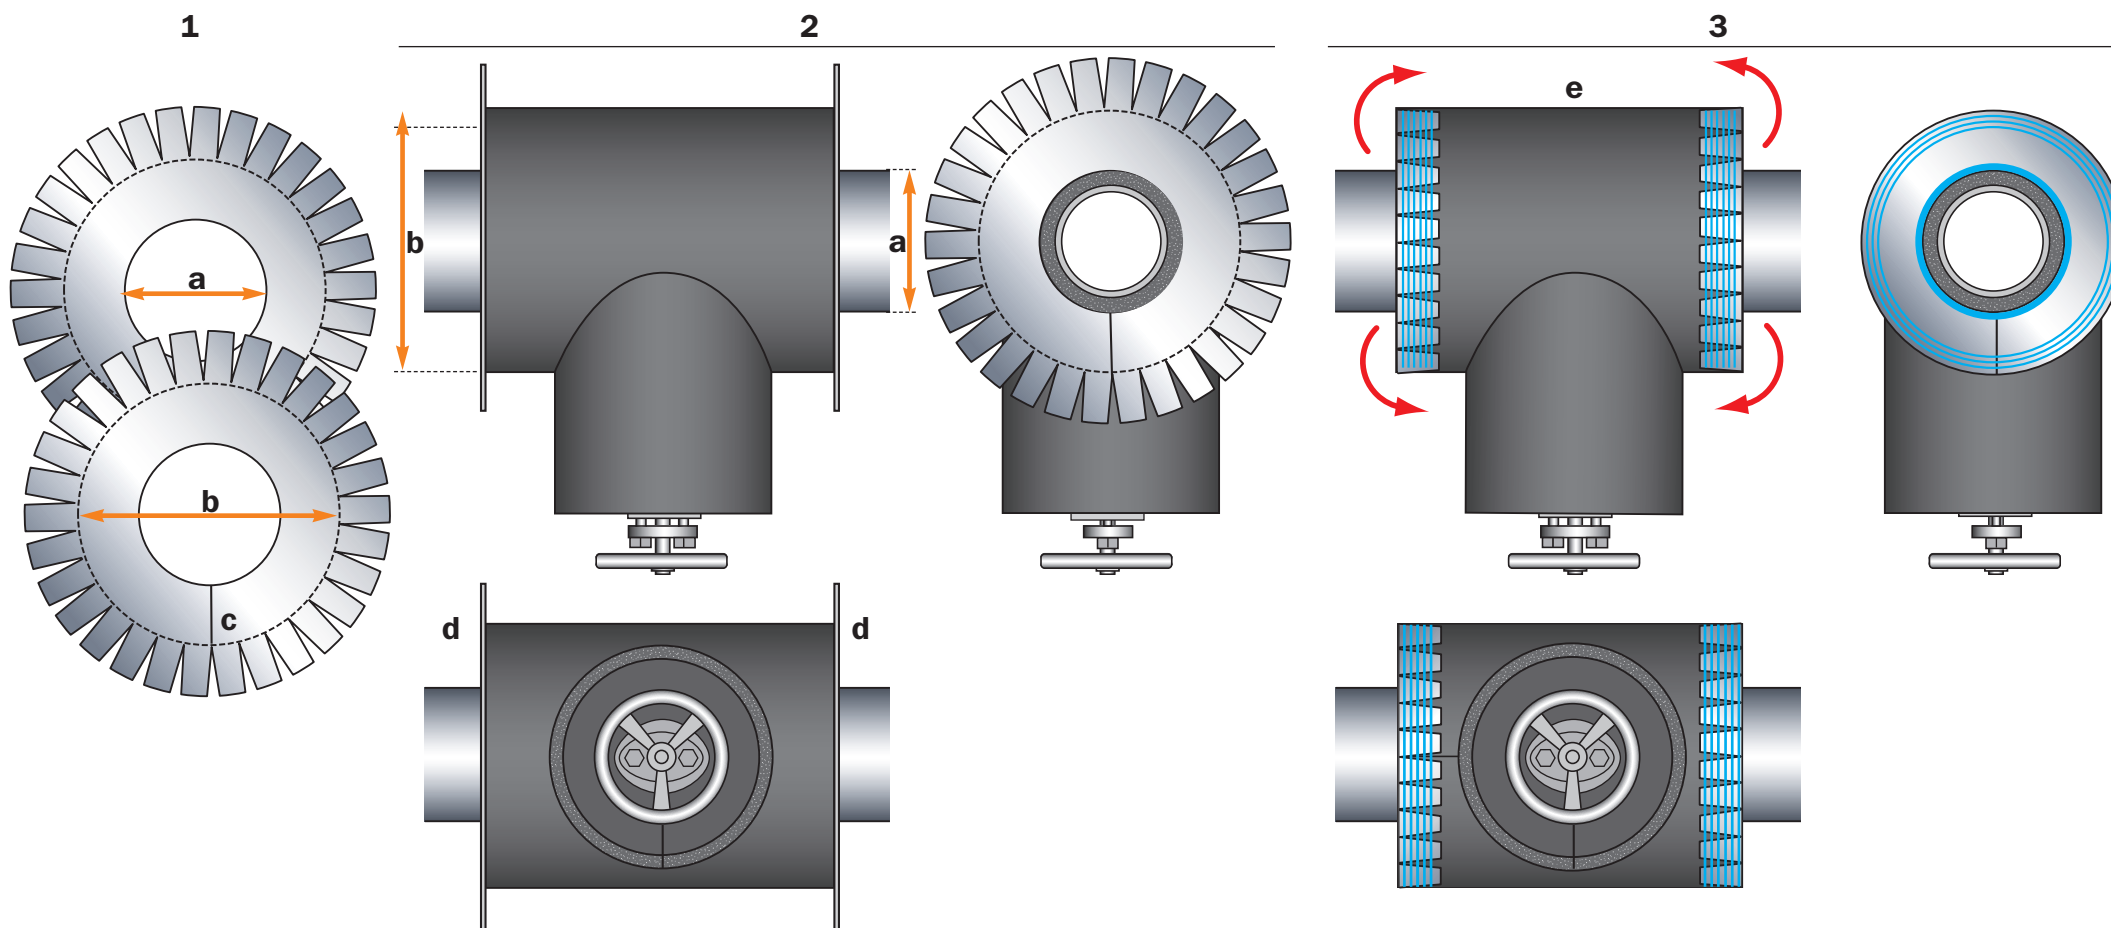


Обозначения

Клей K-FLEX


Морской герметик Измерение

Действие

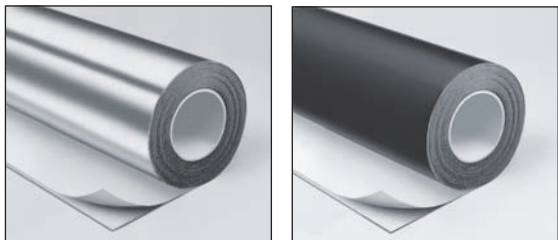



K-FLEX IC CLAD - ЗАДВИЖКИ

Монтаж покрытия на задвижке с головкой, расположенной снизу

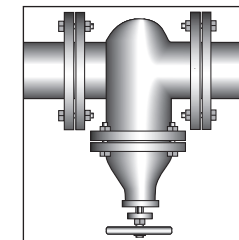


- 1) Произведите указанные измерения и вырежьте кольцо для изоляции торца головки. Сделайте разрез (d).
- 2) Установите кольцо на торец головки (2).
- 3) Загните лепестки на корпус головки. Приклейте лепестки и кольцо при помощи клея K-FLEX.

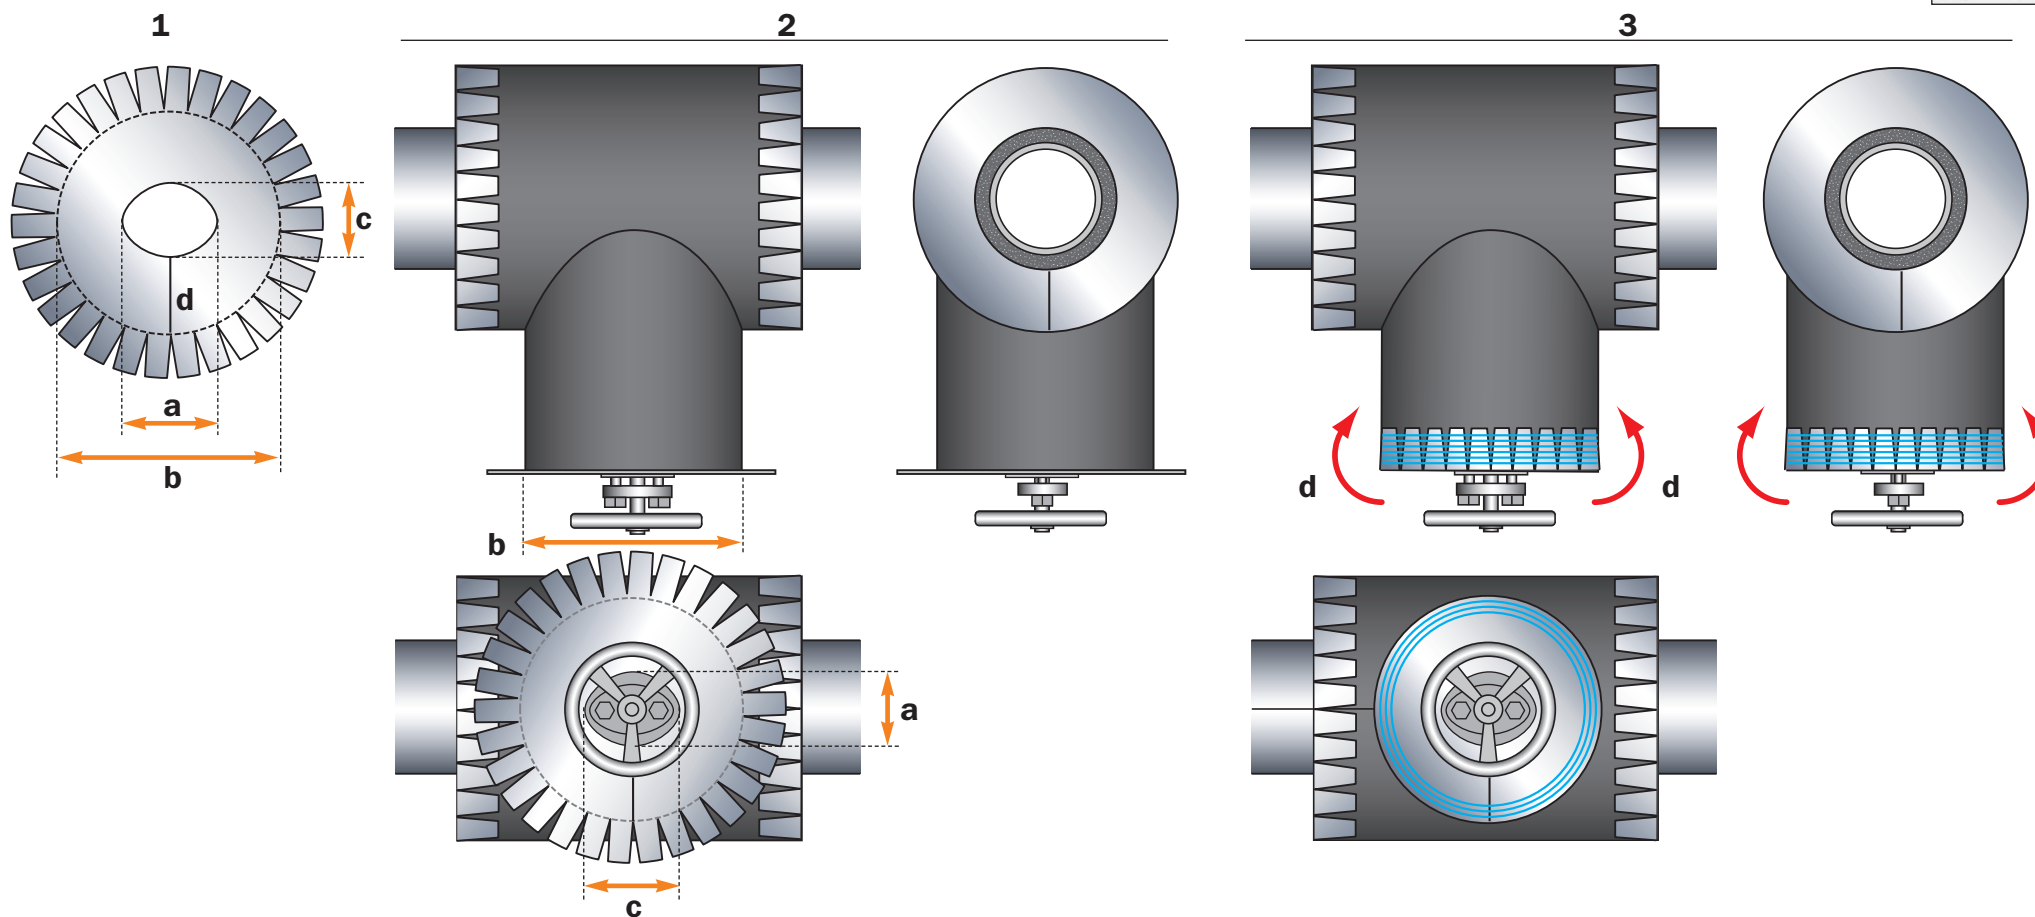

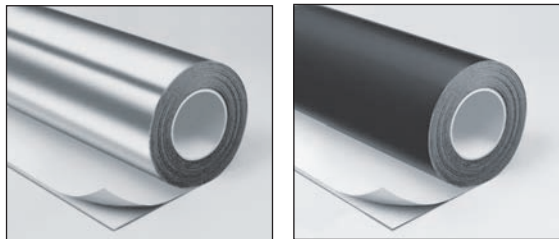



К-FLEX IC CLAD - ЗАДВИЖКИ

Монтаж покрытия на задвижке с головкой, расположенной снизу

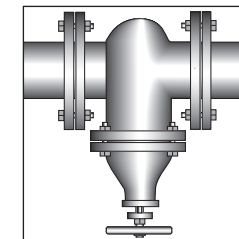


- Используя подходящий шаблон (а), вырежьте секцию листа IC CLAD для установки на корпус головки. Сделайте лепестки вдоль криволинейной части и добавьте припуск для нахлеста продольного шва.
- Установите деталь на корпус головки, загнув лепестки на корпус задвижки. Зафиксируйте продольный шов и лепестки с помощью клея К-FLEX.

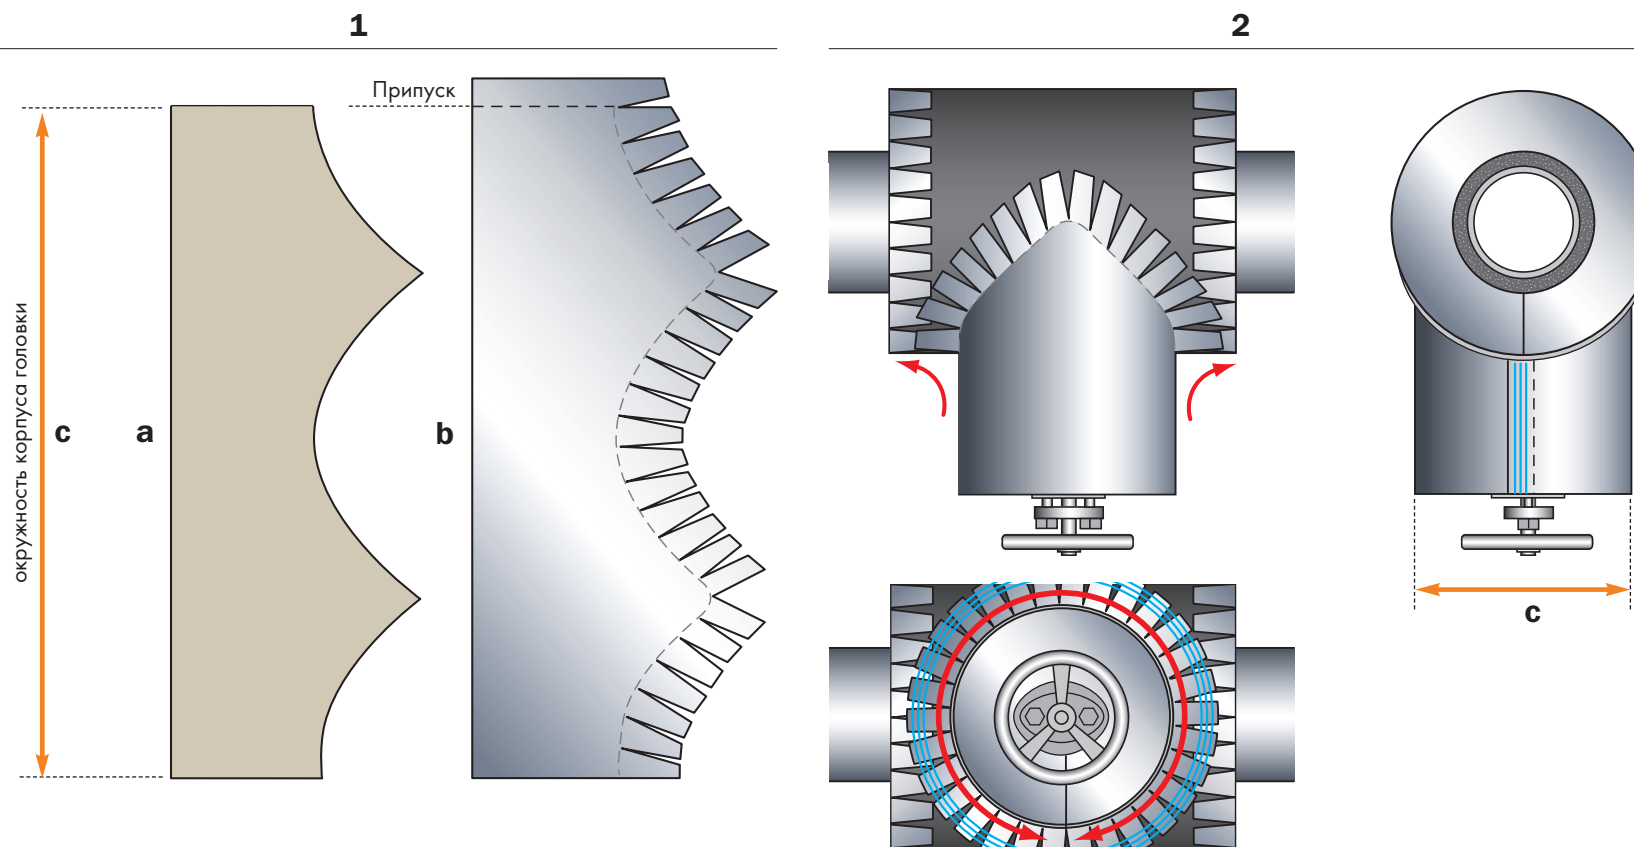


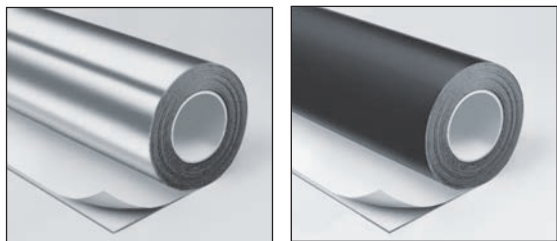



K-FLEX IC CLAD - ЗАДВИЖКИ

Монтаж покрытия на задвижке с головкой, расположенной снизу

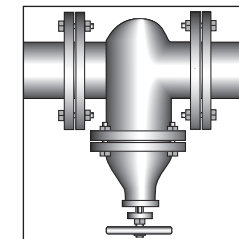


- 1) Вырежьте покрытие корпуса задвижки, произведя указанные измерения (a-b-c-d). Добавьте припуск для нахлеста продольного шва. Сделайте разрез (e).
- 2) Установите деталь на корпус задвижки, расположив нахлест продольного шва «против воды» (f).

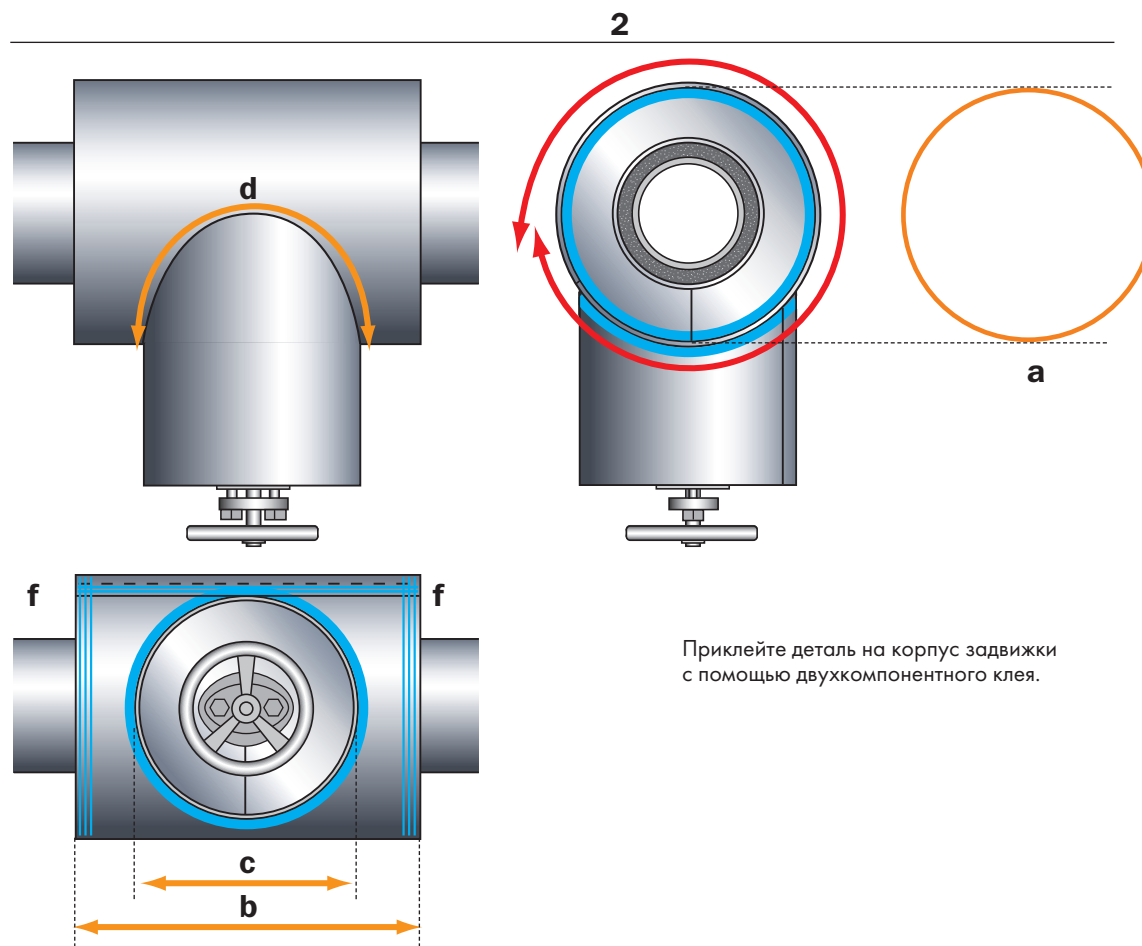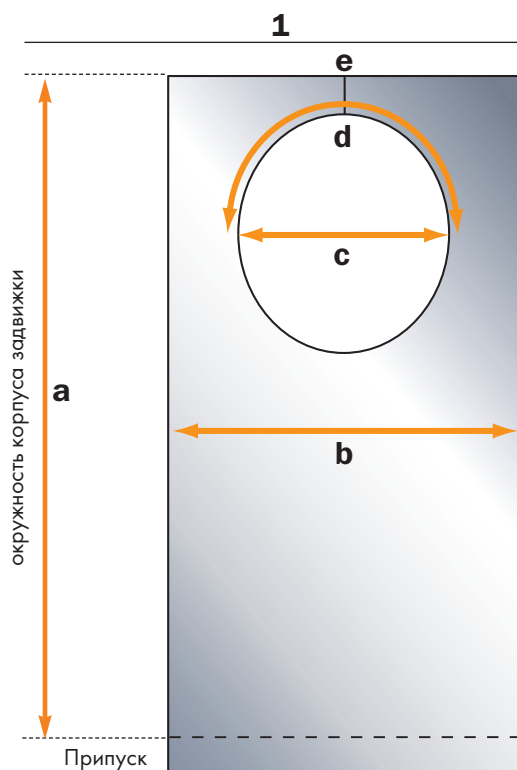


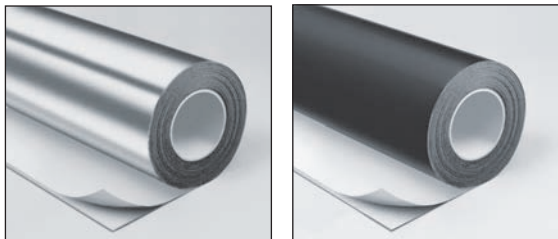


K-FLEX IC CLAD - ЗАДВИЖКИ


Монтаж покрытия на задвижке с головкой, расположенной снизу

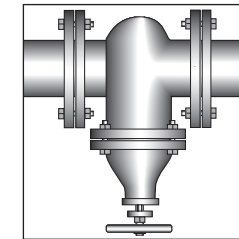

- Проклейте все швы самоклеящейся лентой IC CLAD (1).
- Для наружного применения, при необходимости, проклейте края швов и лент морским герметиком (2).

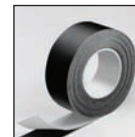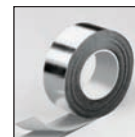

1

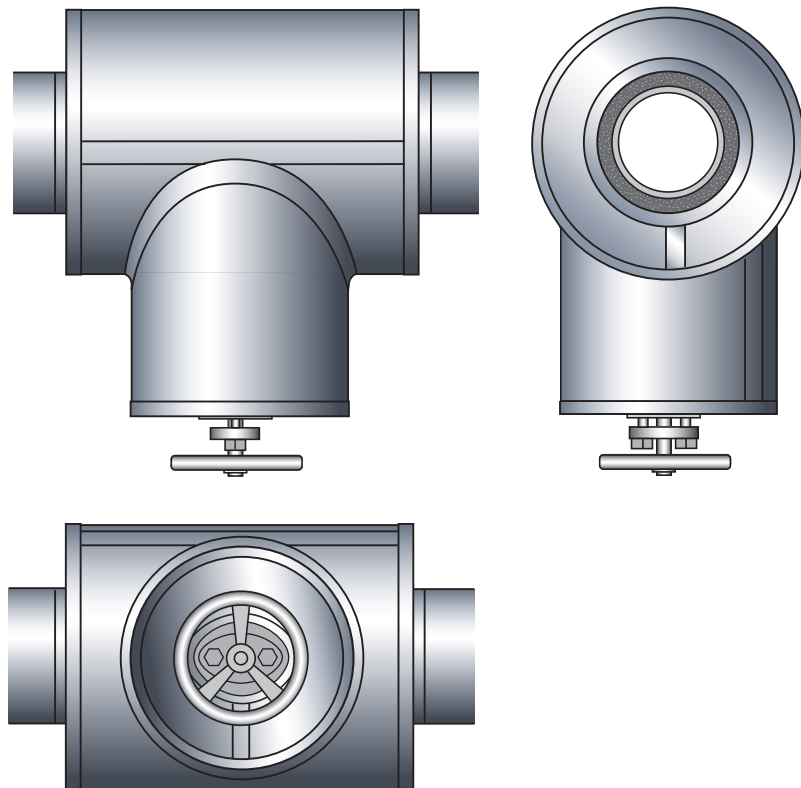

2

