



## K-FLEX IC CLAD - ЗАДВИЖКИ

### Монтаж покрытия на задвижке с головкой, расположенной сверху

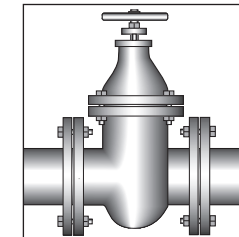

- 1) Вырежьте две секции листа IC CLAD по указанным размерам.  
Сделайте лепестки вдоль сторон, прилегающих к задвижке и припуски для нахлестов продольных швов.
- 2) Установите детали на соответствующие трубы, загнув лепестки на фланцы корпуса задвижки (d).  
Продольные швы, развернутые «против воды» (e), и лепестки должны быть зафиксированы

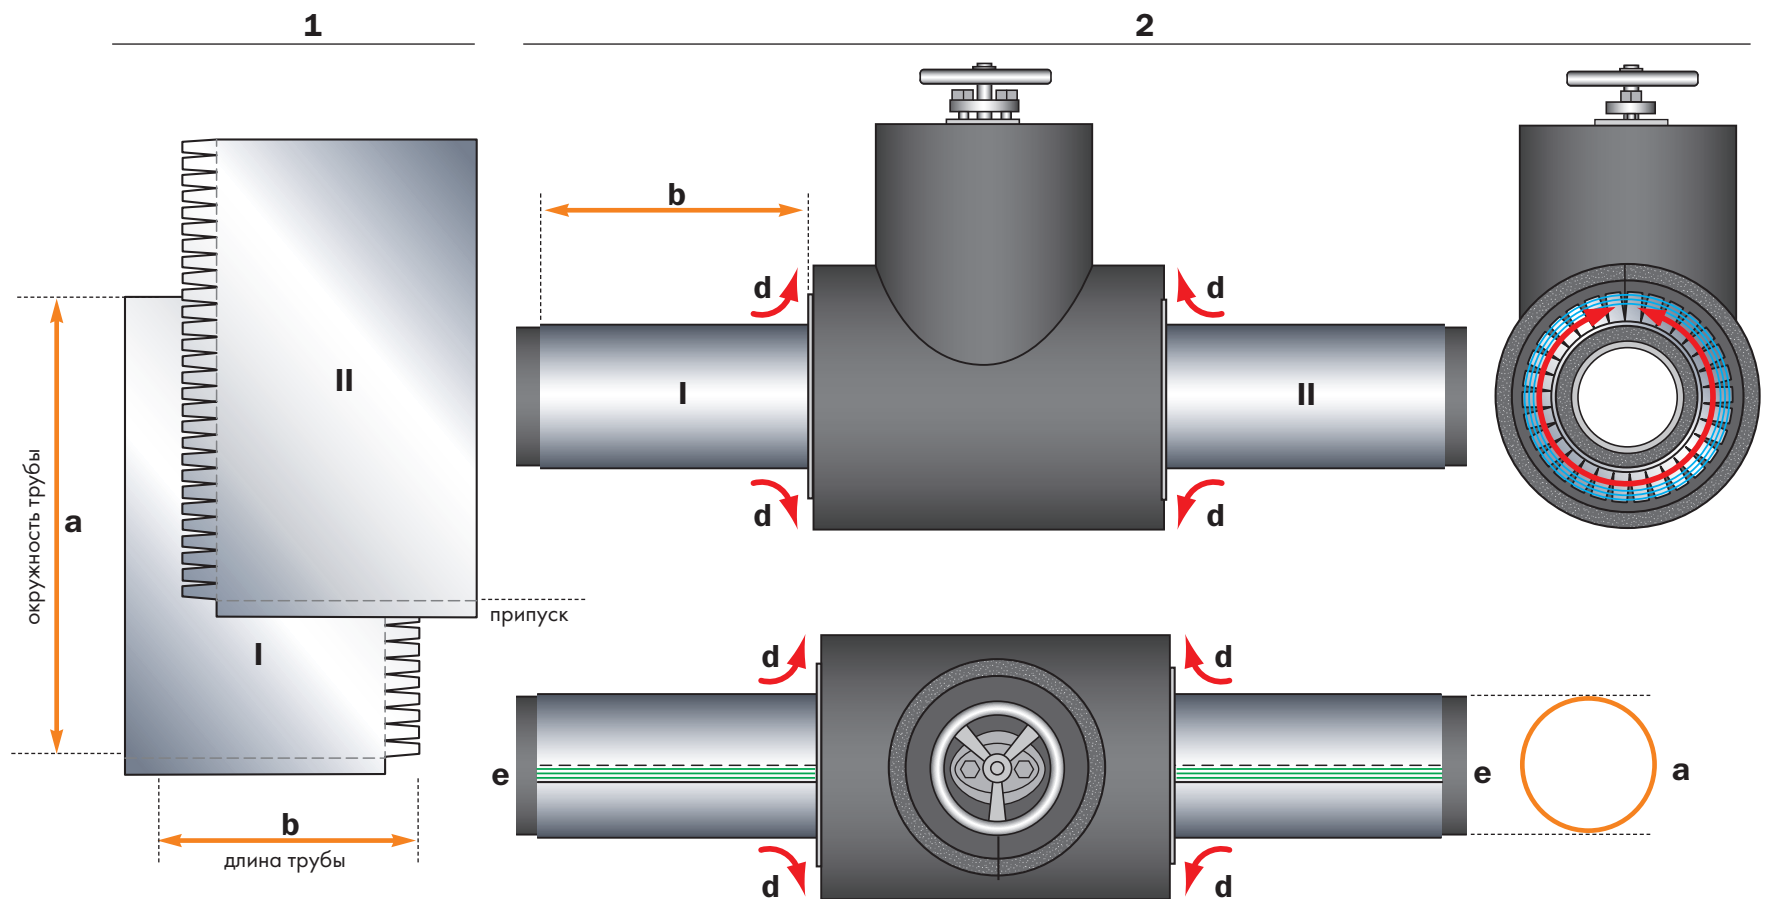


Обозначения

Клей K-FLEX

Морской герметик


Измерение

Действие

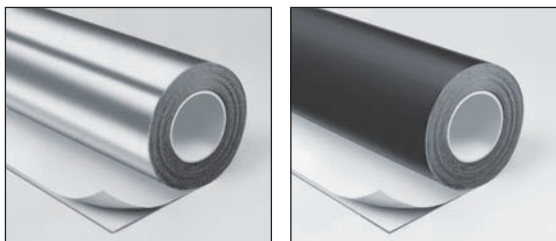


## K-FLEX IC CLAD - ЗАДВИЖКИ

Монтаж покрытия на задвижке с головкой, расположенной сверху

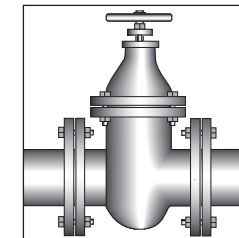

- 1) Измерьте указанные диаметры (a-b) и вырежьте два кольца для покрытия фланцев корпуса задвижки с наружными лепестками и разрезом (c).
- 2) Установите кольца на фланцы корпуса задвижки каждое со своей стороны.
- 3) Загните лепестки на корпус задвижки (d). Закрепите лепестки и продольный шов клеем K-FLEX.

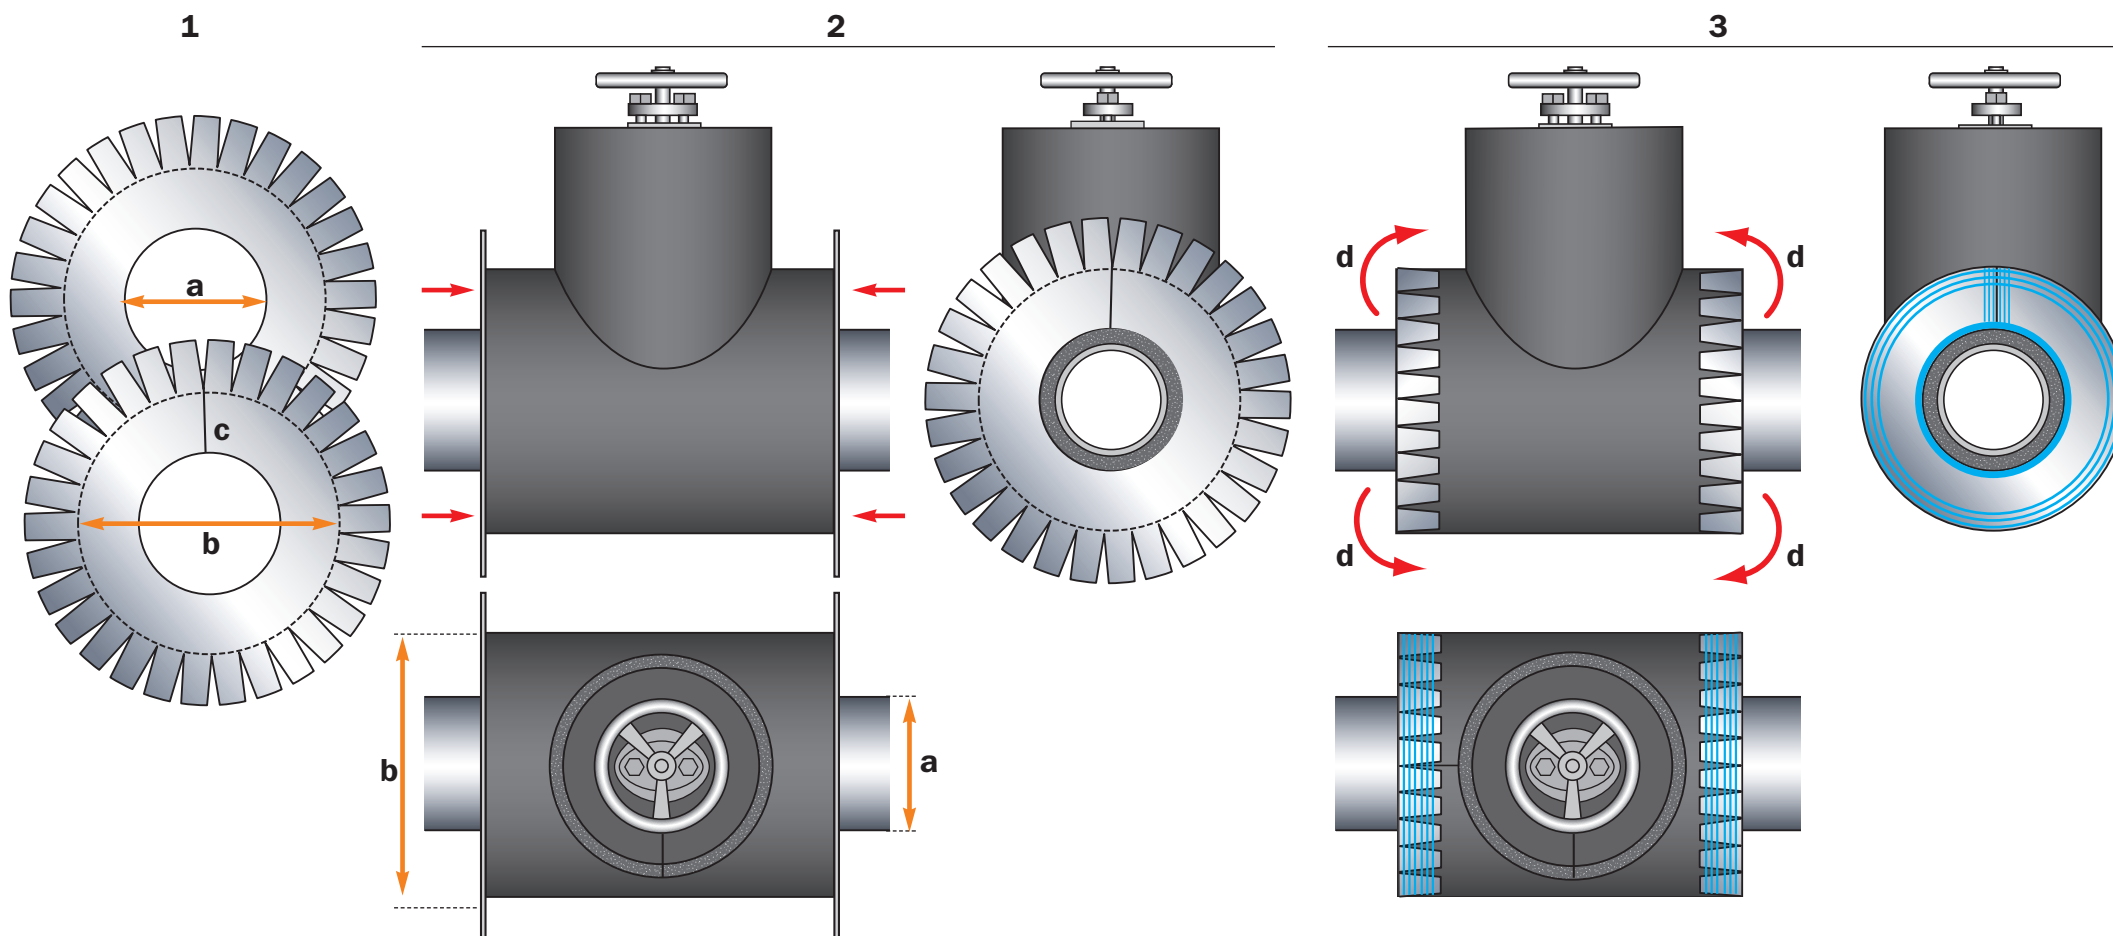


Обозначения

Клей K-FLEX


Морской герметик Измерение

Действие

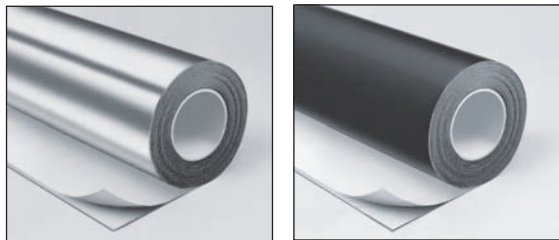


## K-FLEX IC CLAD - ЗАДВИЖКИ

### Монтаж покрытия на задвижке с головкой, расположенной сверху

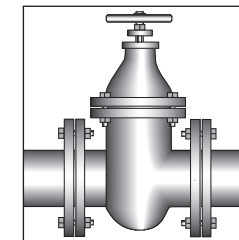

**1)** Произведите указанные измерения и вырежьте секцию листа IC CLAD для покрытие корпуса задвижки. Сделайте лепестки внутри отверстия и добавьте припуск для нахлеста продольного шва. Сделайте разрез (c) для установки детали вокруг корпуса головки.

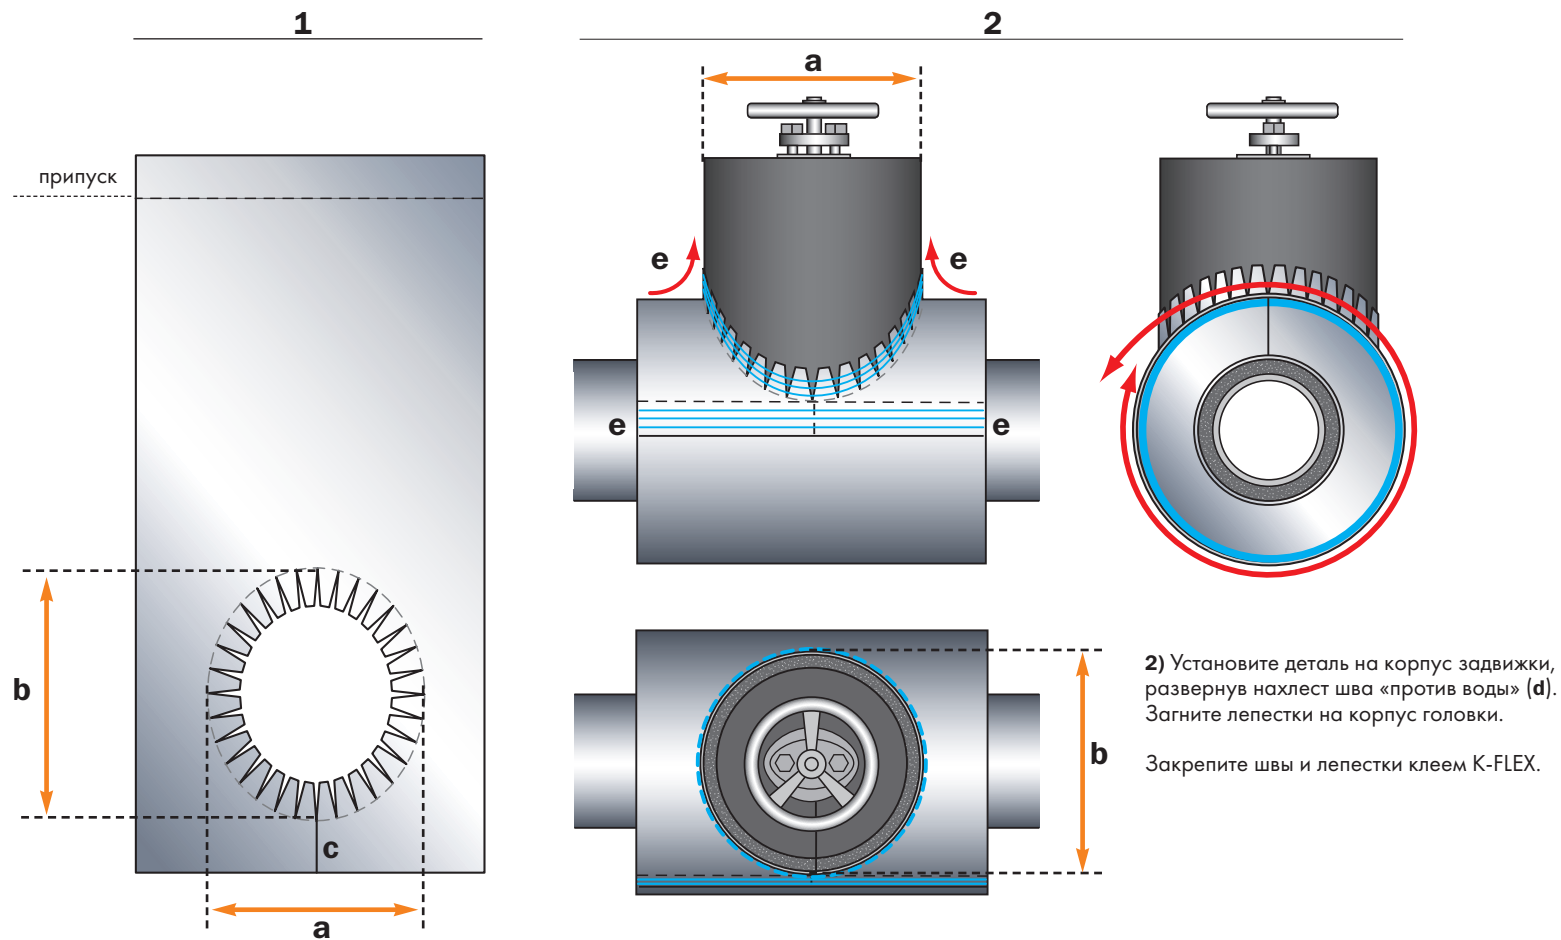

**2)** Установите деталь на корпус задвижки, развернув нахлест шва «против воды» (d). Загните лепестки на корпус головки.


Закрепите швы и лепестки клеем K-FLEX.

Обозначения

Клей K-FLEX


Морской герметик Измерение

Действие

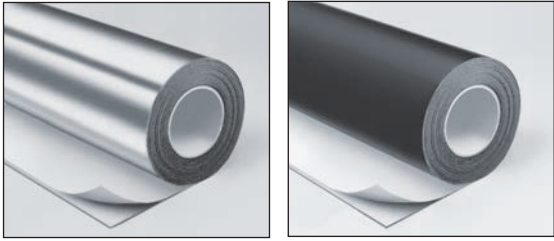


## K-FLEX IC CLAD - ЗАДВИЖКИ


### Монтаж покрытия на задвижке с головкой, расположенной сверху

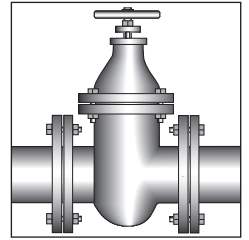

- 1) Сделайте указанные измерения (a-b) и с помощью соответствующего шаблона вырежьте из листа IC CLAD деталь покрытия корпуса головки. Оставьте припуск для нахлеста продольного шва и сделайте лепестки для соединения с торцом головки.
- 2) Установите деталь на корпус головки. Сформируйте нахлест (c) и загните лепестки на торец головки.

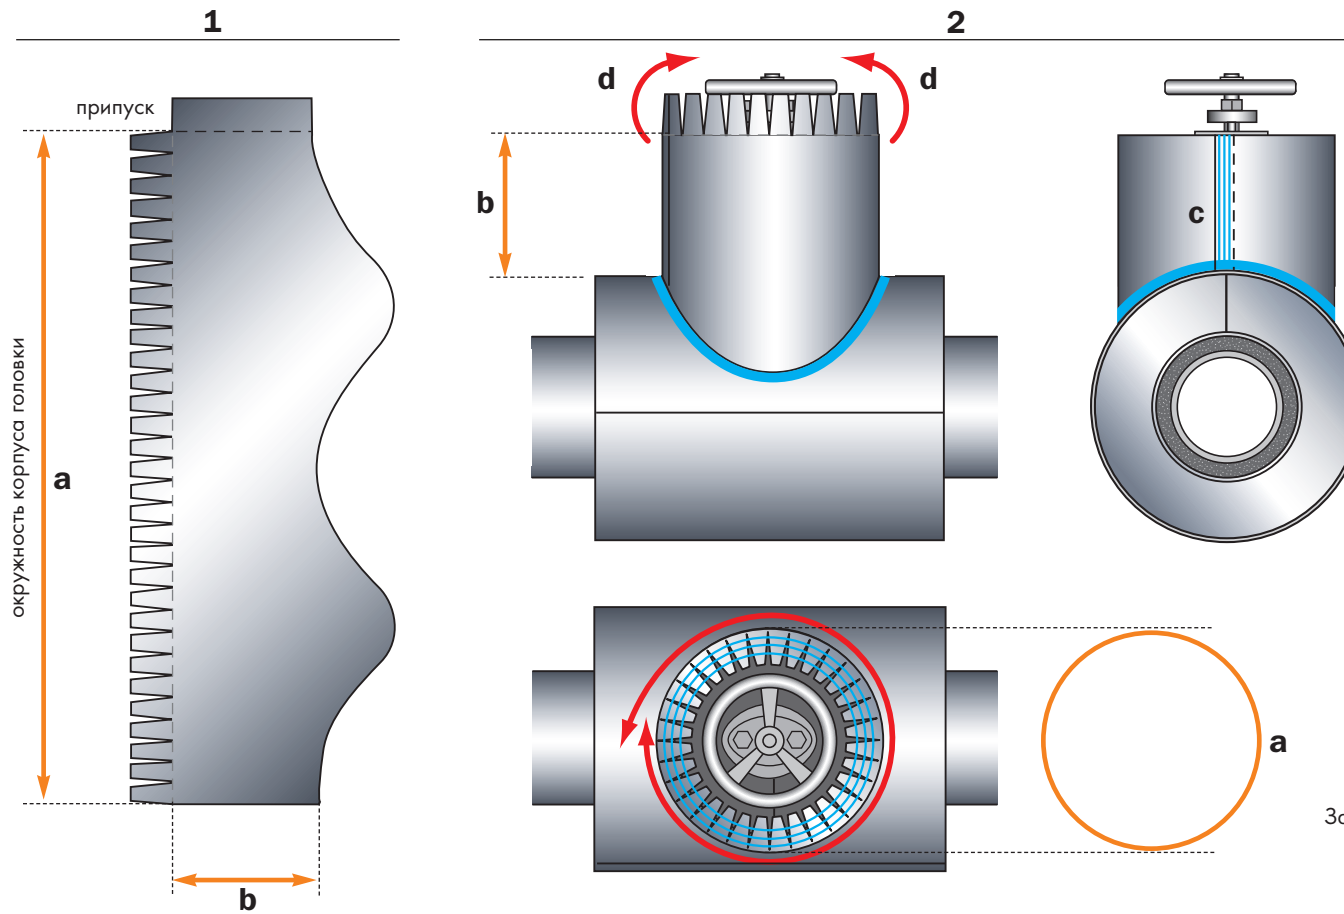


Закрепите деталь с помощью клея K-FLEX.

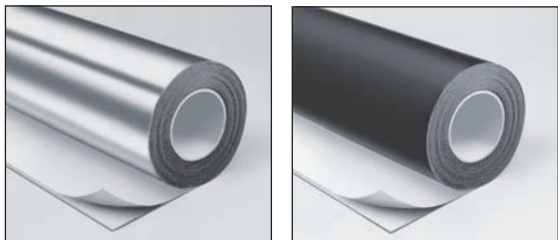


## K-FLEX IC CLAD - ЗАДВИЖКИ

### Монтаж покрытия на задвижке с головкой, расположенной сверху

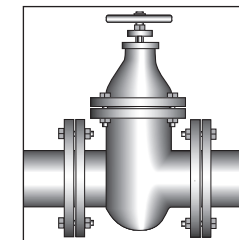

1) Произведите указанные измерения (a-b-c) и вырежьте из листа IC CLAD кольцо для покрытия торца головки. Сделайте разрез (d).

2) Установите деталь покрытия на торец головки и приклейте клеем K-FLEX.

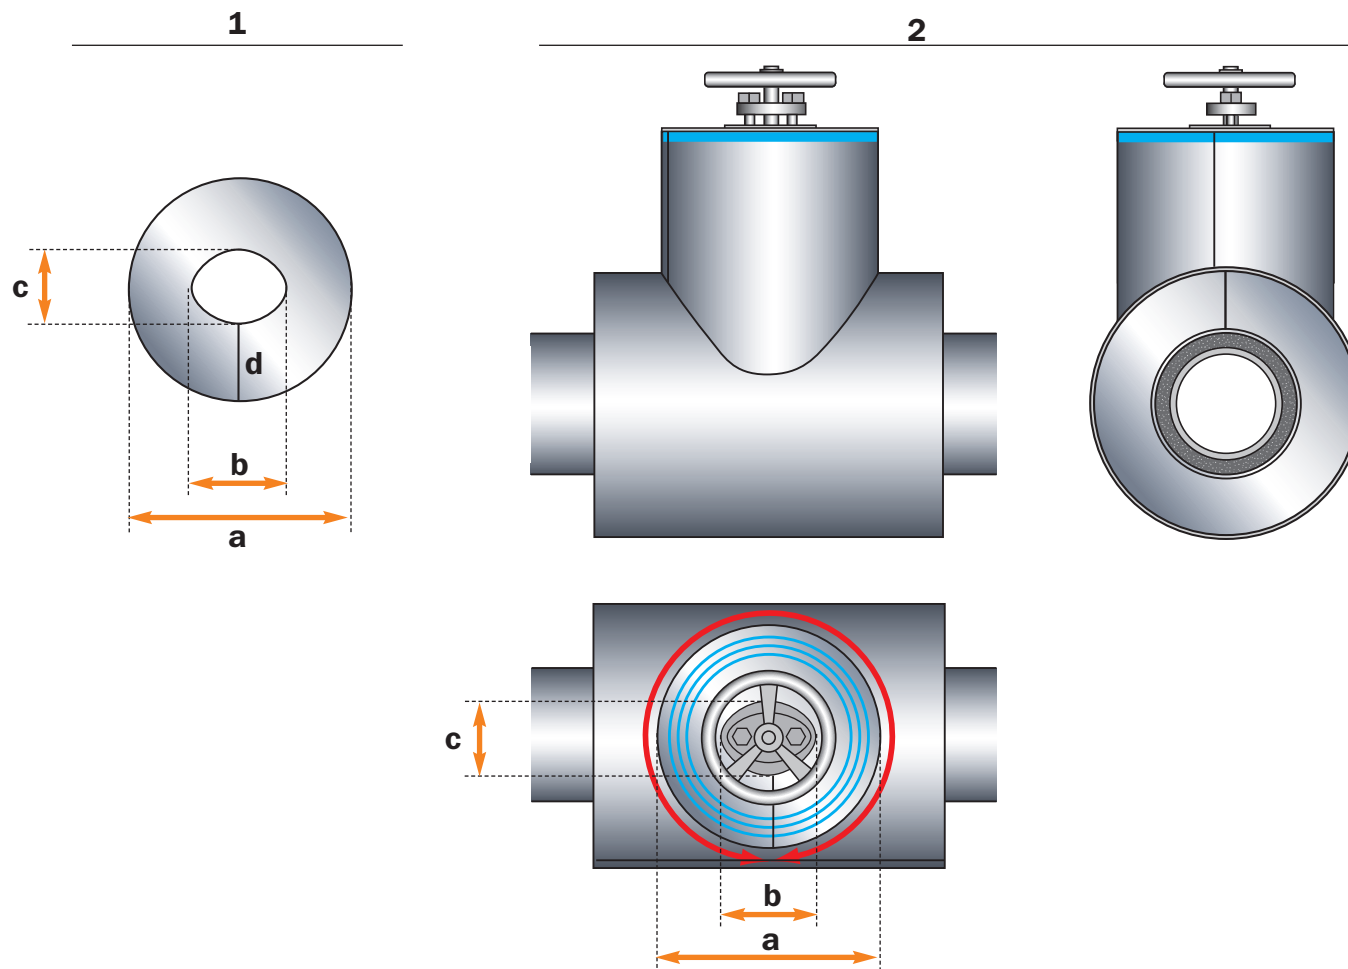

Обозначения



Клей K-FLEX




Морской герметик



Измерение




Действие



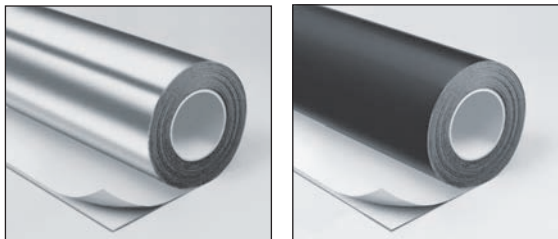


## К-FLEX IC CLAD - ЗАДВИЖКИ

Монтаж покрытия на задвижке с головкой, расположенной сверху

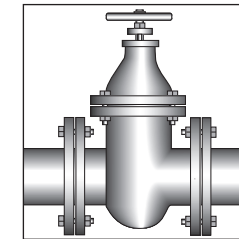

1) Проклейте швы самоклеящейся лентой IC CLAD.

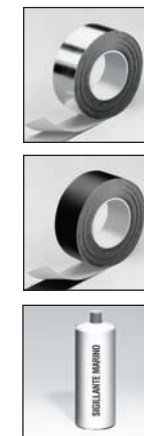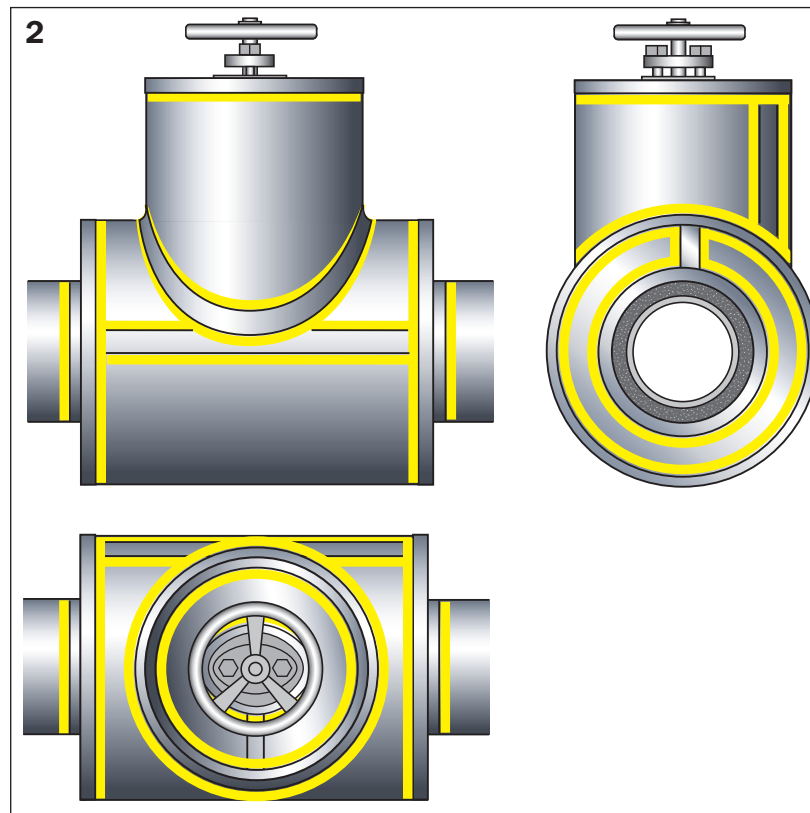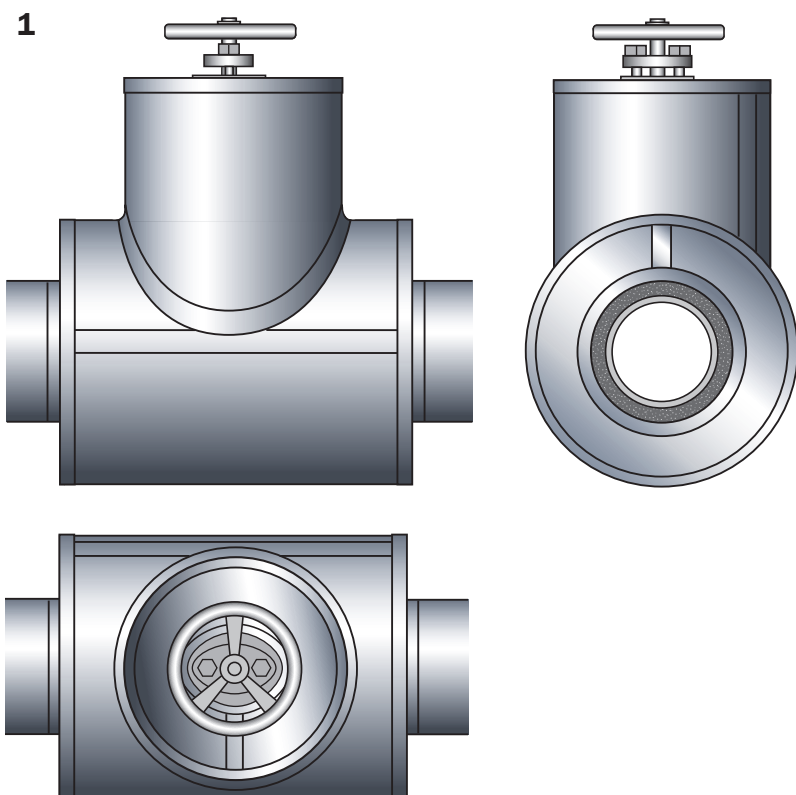

2) Для наружного применения, при необходимости, проклейте края швов и лент морской герметиком.