

7


K-FLEX IC CLAD

**РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ПОКРЫТИЕ
ПЕРЕХОДНИКИ**





K-FLEX IC CLAD - ПЕРЕХОДНИКИ

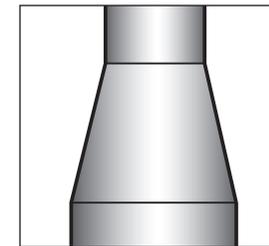


| ОГЛАВЛЕНИЕ | Страница |
|--|-----------|
| ПЕРЕХОДНИКИ: теплоизоляция и покрытие листом IC CLAD | |
| Введение: Рекомендации по монтажу - Графические символы | 03 |
| Монтаж покрытия на переходники с уменьшением диаметра вверх | 04 |
| Монтаж покрытия на переходники с уменьшением диаметра вниз | 05 |




K-FLEX IC CLAD - ПЕРЕХОДНИКИ

Установка теплоизоляции и покрытия


Описываемый монтаж является одинаковым для любого из выбранных материалов:
K-FLEX ST, K-FLEX SOLAR HT или K-FLEX ECO

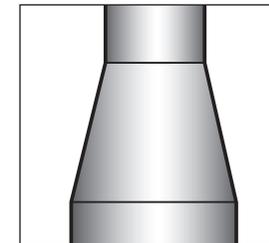

Процедура установки изоляции на переходники приведена в соответствующем разделе «Руководства по монтажу изоляции K-FLEX».

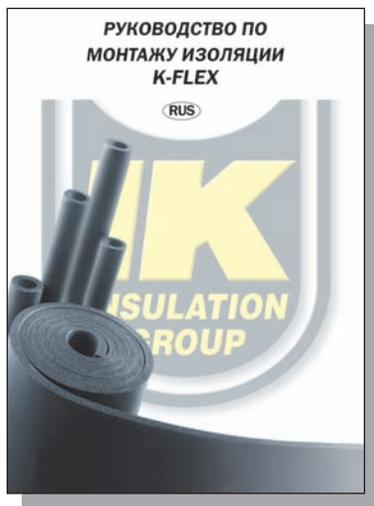


Если Вы не имеете напечатанного экземпляра руководства, то можете запросить его в нашем офисе или скачать файл *.pdf с нашего сайта www.k-flex.ru

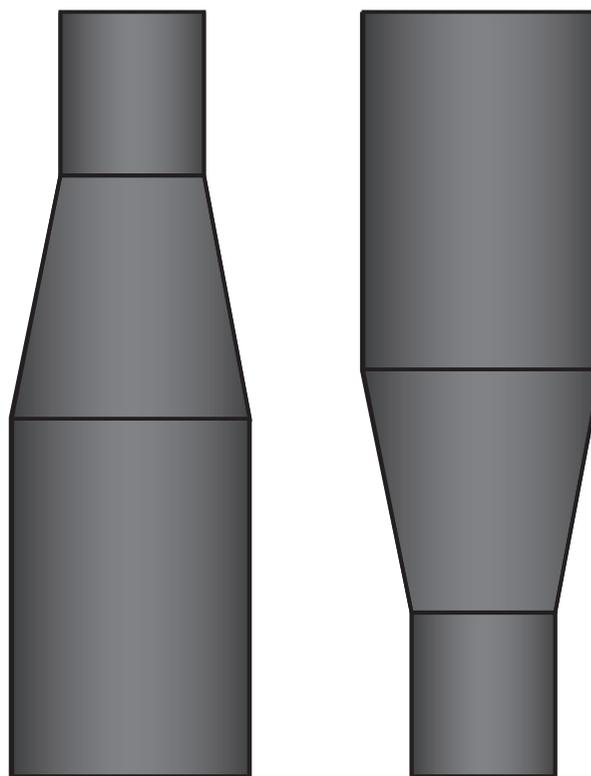

Представлена последовательность монтажа покрытия IC CLAD SR. Указания по монтажу покрытия IC CLAD BK такие же.


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ K-FLEX IC CLAD ЗНАЧЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ

-  Места соединений, проклеенных клеем **K-FLEX**
-  Швы, проклеенные **морским герметиком**
-  Направление действия со стрелкой: указывает действие, выполняемое в процессе монтажа изоляции или покрытия
-  Измерение размеров

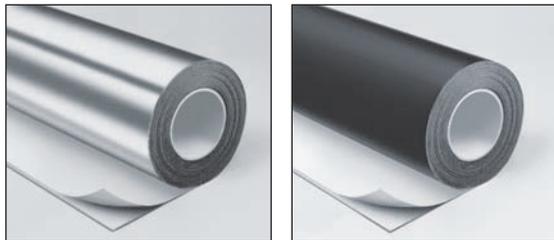

K-FLEX IC CLAD - ПЕРЕХОДНИКИ


Монтаж покрытия на переходники с уменьшением диаметра вверх

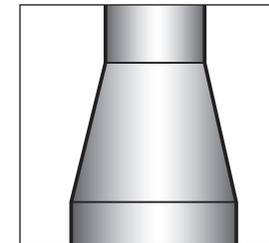

- Из листа IC CLAD вырежьте три детали, необходимые для полной установки покрытия переходника (A1-2-3), оставив 5 см на припуски для нахлестов швов.
- На деталях 1-2 сделайте лепестки по верхнему краю.
- Установите покрытие на первую часть переходника (B1), закрепив шов и лепестки клеем K-FLEX.
- Установите покрытие на центральную часть переходника (C2), закрепив швы и лепестки клеем K-FLEX. Участок C2 должен иметь нахлест с лепестками участка B1.
- Установите покрытие на верхнюю часть переходника (D3), закрепив швы клеем K-FLEX. Участок D3 должен иметь нахлест с лепестками участка C2.




Очень важно соблюдать правильную последовательность при монтаже для размещения нахлестов «против воды».

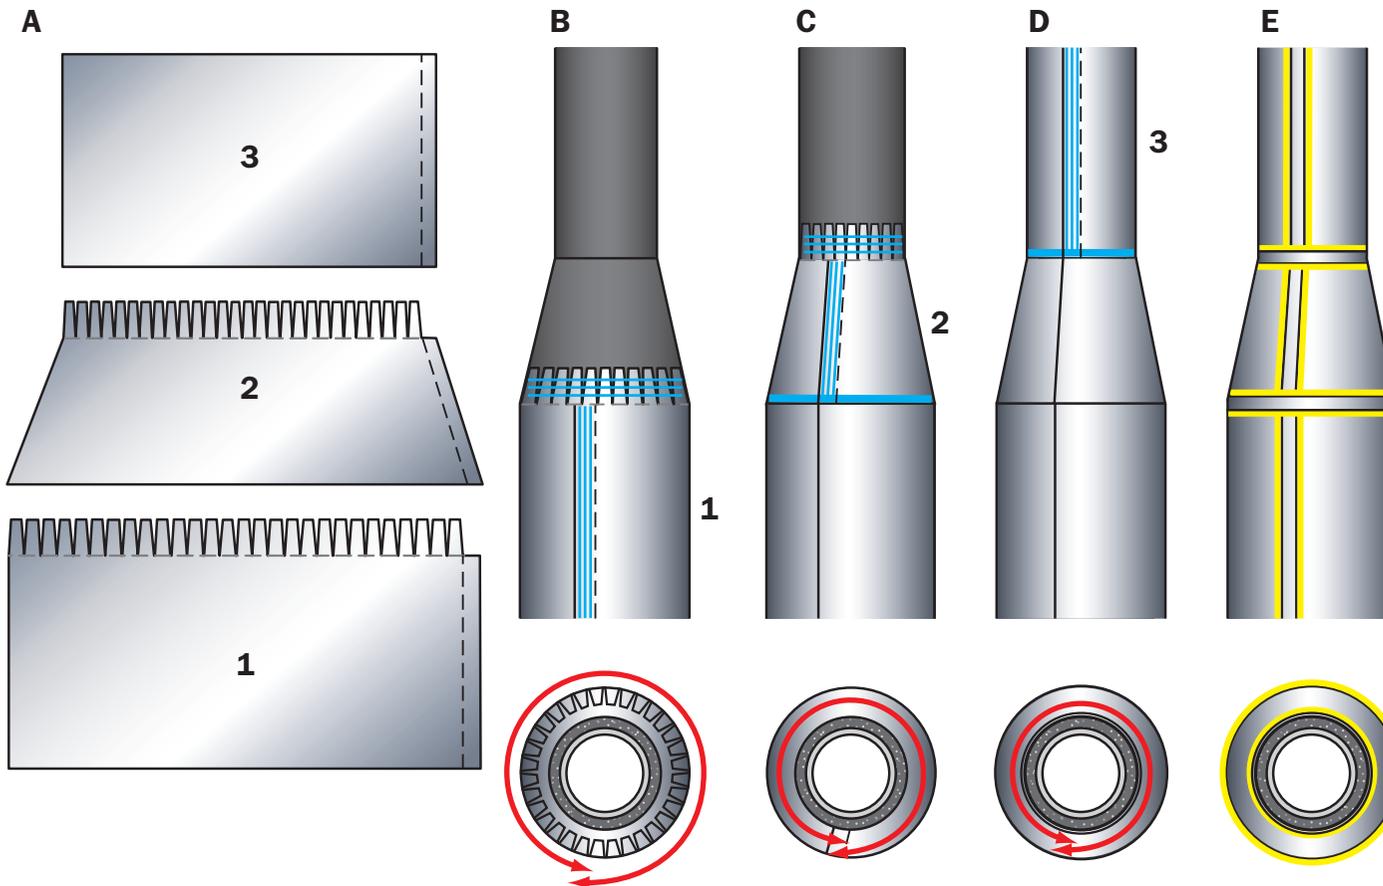


• После установки покрытия проклейте швы самоклеящейся лентой IC CLAD (E).

Для наружного применения, при необходимости, проклейте края швов и лент морским герметиком.

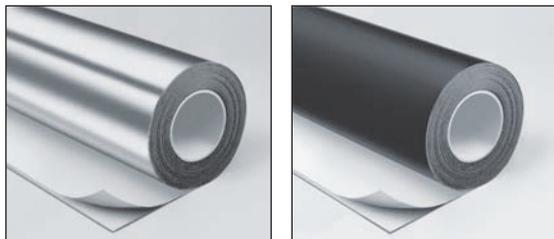

K-FLEX IC CLAD - ПЕРЕХОДНИКИ

Монтаж покрытия на переходники с уменьшением диаметра вниз

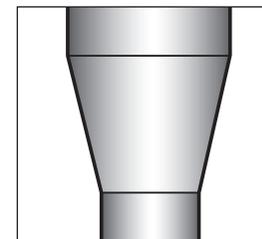

Из листа IC CLAD вырежьте три детали, необходимые для полной установки покрытия переходника (A1-2-3), оставив 5 см на припуски для нахлестов швов. На деталях 1-2 сделайте лепестки по верхнему краю.

- B)** Установите покрытие на первую часть переходника (B1), закрепив шов и лепестки клеем K-FLEX.
- C)** Установите покрытие на центральную часть переходника (C2), закрепив швы и лепестки клеем K-FLEX. Участок C2 должен иметь нахлест с лепестками участка B1.
- D)** Установите покрытие на верхнюю часть переходника (D3), закрепив швы клеем K-FLEX. Участок D3 должен иметь нахлест с лепестками участка C2.

Очень важно соблюдать правильную последовательность при монтаже для размещения нахлестов «против воды».

После установки покрытия проклейте швы самоклеящейся лентой IC CLAD (E).

Для наружного применения, при необходимости, проклейте края швов и лент морским герметиком.

