

---


**РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ПОКРЫТИЕ  
ТРОЙНИКИ**

---





# K-FLEX IN CLAD - ТРОЙНИКИ

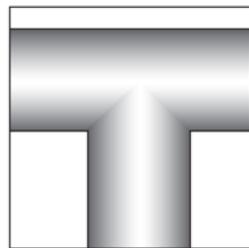

IN CLAD - ТРОЙНИКИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

СТРАНИЦА

## Трубопровод: теплоизоляции и покрытие тройников

### - Введение:

Тройники K-FLEX - Рекомендации по монтажу - Графические символы 03

## Монтаж покрытия тройника

Выбор шаблона 04

Монтаж покрытия на тройники с отводом, направленным вверх 05

Монтаж покрытия на тройники с отводом, направленным вниз 08

Монтаж готовых тройников с покрытием IN CLAD 11

Фоторуководство 17



## K-FLEX IN CLAD - ТРОЙНИКИ

### Монтаж изоляции и покрытия

Описываемый монтаж является одинаковым для любого из выбранных материалов:  
K-FLEX ST, K-FLEX SOLAR HT или K-FLEX ECO

**IK INSULATION GROUP** предлагает готовые тройники необходимого диаметра и толщины.

Готовые тройники K-FLEX имеют ряд неоспоримых преимуществ для монтажа:



- легкая установка
- аккуратность и эстетичность установленной изоляции
- чистота работ и отсутствие отходов
- экономия времени и трудозатрат

Готовые тройники **K-FLEX K 90** изготовлены с применением компьютерных технологий, что обеспечивает абсолютную точность при монтаже.



Процедура установки тройников, изготовленных монтажниками из листового материала K-FLEX, приведена в соответствующем разделе «Руководства по монтажу изоляции K-FLEX»

Если Вы не имеете напечатанного экземпляра руководства, то можете запросить его в нашем офисе или скачать файл \*.pdf с нашего сайта [www.k-flex.ru](http://www.k-flex.ru)

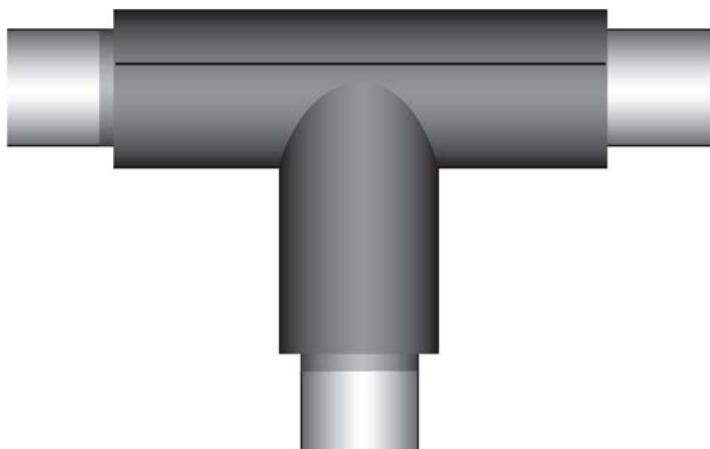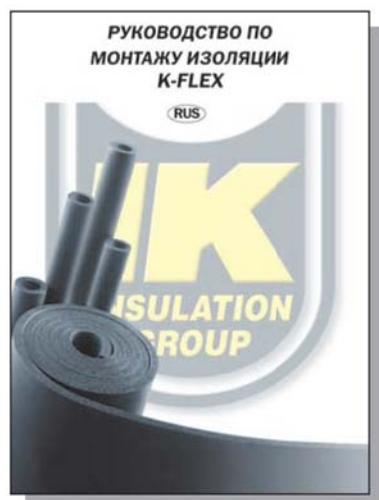

Покрытие IN CLAD для изолированных тройников должно быть изготовлено монтажником. Процедура показана в этом разделе.


#### Обозначения:

- Места соединений, проклеенные kleem **K-FLEX K 414**
- Швы, проклеенные **морским герметиком**.
- Направление движения со стрелкой: указывает действие, выполняемое в процессе монтажа изоляции или покрытия.
- Измерение размеров.



## K-FLEX IN CLAD - ТРОЙНИКИ

### Монтаж покрытия на тройники из листа IN CLAD

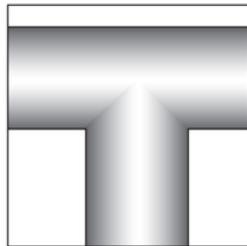

#### Как выбрать шаблон

Установка листа K-FLEX IN CLAD на тройник требует применения соответствующих шаблонов для формирования соединений.  
Предлагаются два типа шаблонов стандартных размеров:


A)

шаблон для равнопроходных тройников (с равными диаметрами).



B)

шаблон для тройников с разными диаметрами.

A

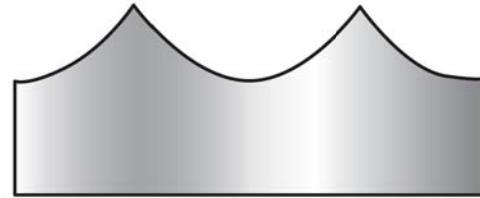


B

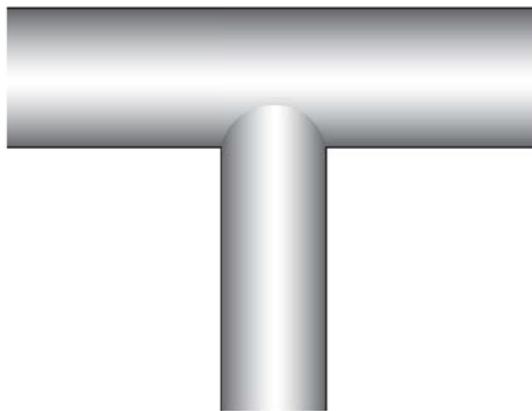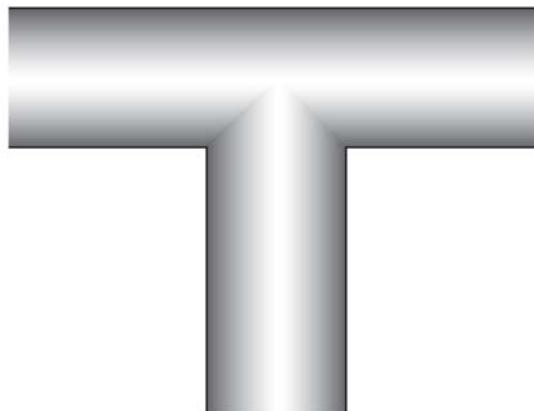



## K-FLEX IN CLAD

### Монтаж покрытия на тройник с отводом, направленным вверх

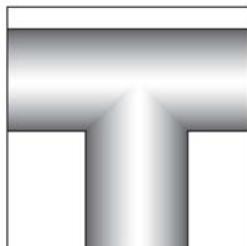

**A)**



От листа K-FLEX IN CLAD отрежьте участок, соответствующий длине окружности изолированной трубы плюс небольшой припуск для образования нахлеста. Для отвода вырежьте отверстие с зубчатыми краями диаметром, равным диаметру изолированной трубы.

**B)**

Установите покрытие на трубу. Зубцы отверстия должны располагаться на отводе.

Проклейте продольный шов покрытия **клеем K-FLEX K 414**


С помощью того же клея приклейте зубцы отверстия к отводу трубопровода.

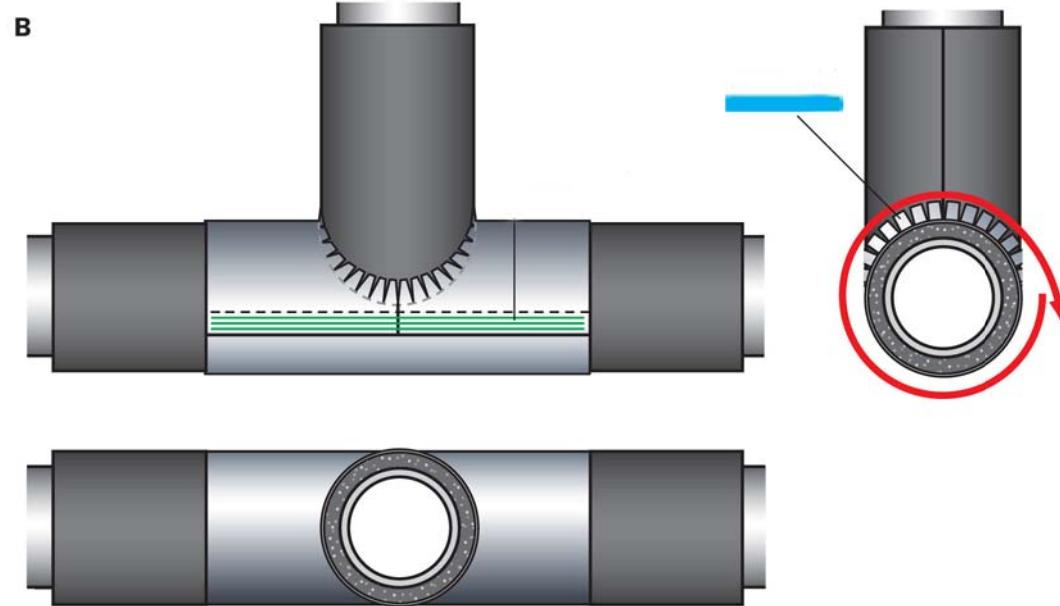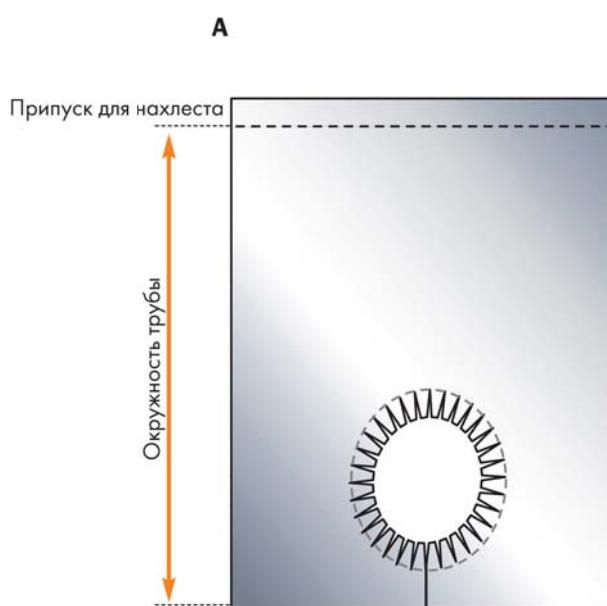



## K-FLEX IN CLAD

**Монтаж покрытия на тройник с отводом, направленным вверх  
- Тип I с боковым швом**

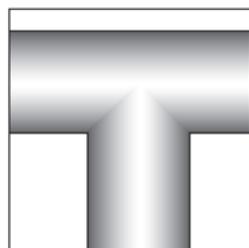

**A)**

Используя подходящий шаблон, перенесите профиль отвода на лист K-FLEX IN CLAD, оставляя припуск в 5 см на нахлест.


**B)**

Вырежьте участок покрытия по разметке.

**C)**

Установите участок покрытия на отвод трубопровода.


Зафиксируйте продольный шов, приклеив нахлест Клеем K-FLEX K 414

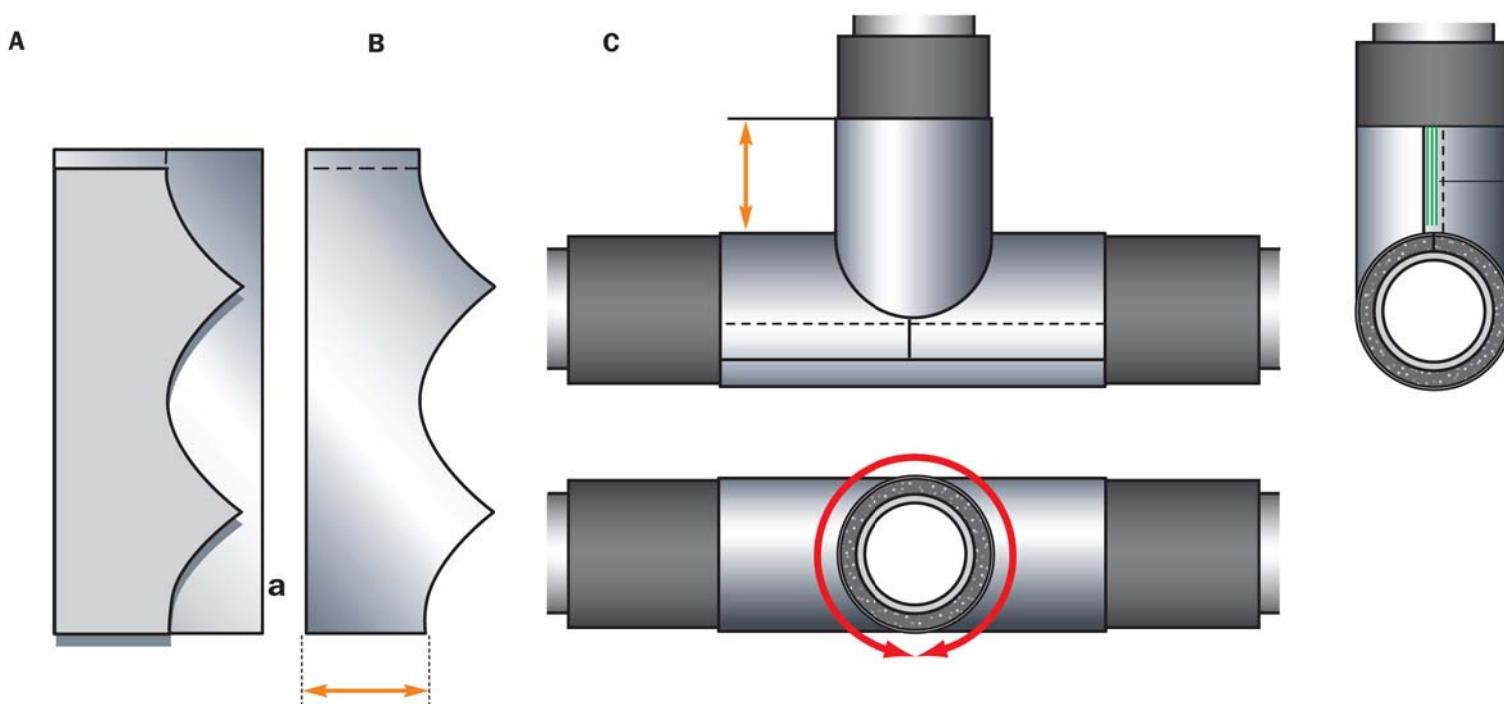



### K-FLEX IN CLAD

**Монтаж покрытия на тройник с отводом, направленным вверх  
- Тип II с фронтальным швом**

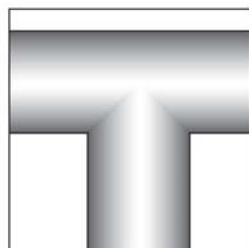

**A)**

Используя подходящий шаблон, перенесите профиль отвода на лист K-FLEX IN CLAD, оставляя припуск в 5 см на нахлест.

**B)**


Вырежьте участок покрытия по разметке.

**C)**

Установите участок покрытия на отвод трубопровода.

Зафиксируйте продольный шов, приклеив нахлест


**клеем K-FLEX K 414**

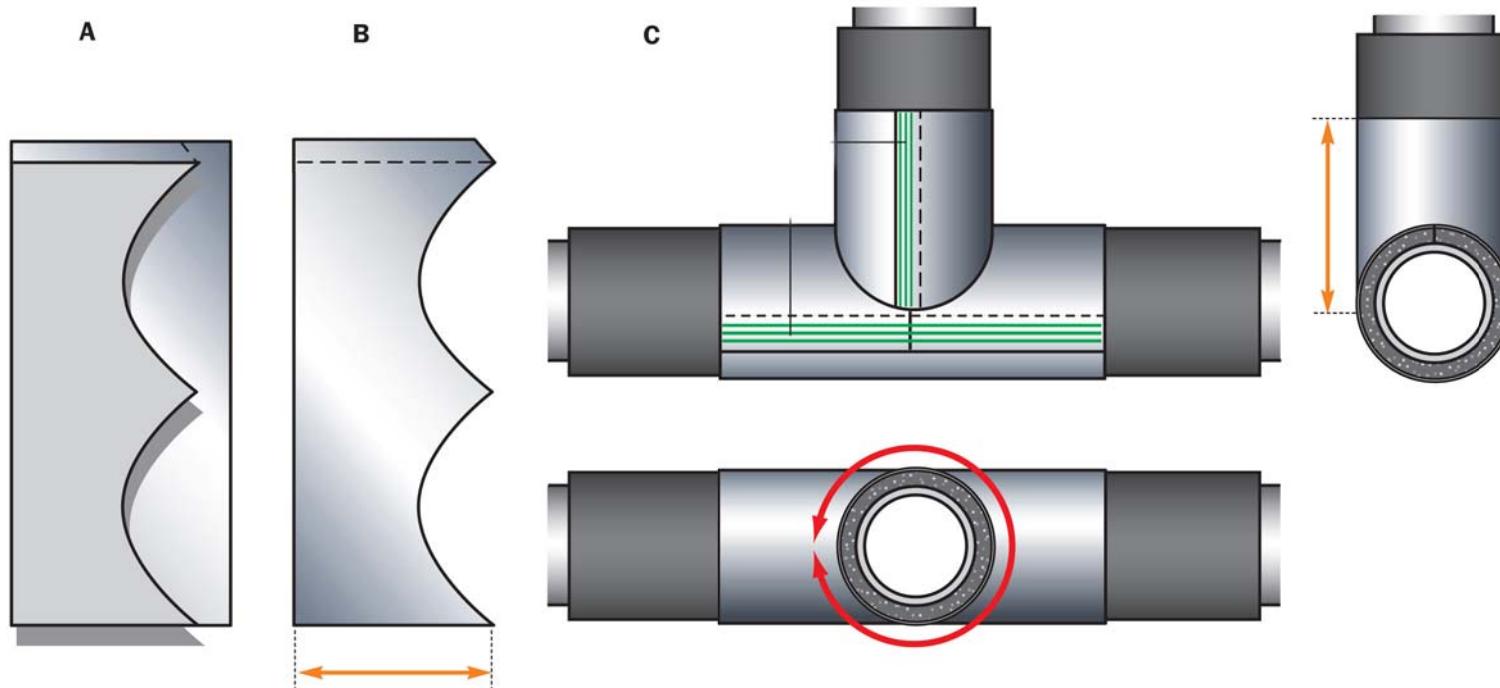



## K-FLEX IN CLAD

### Монтаж покрытия на тройник с отводом, направленным вниз

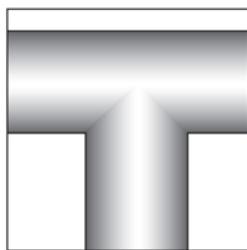

**A)**


Используя подходящий шаблон, перенесите на лист K-FLEX IN CLAD профиль, соответствующий поверхности отвода, оставляя припуск 5 см на нахлест. Вдоль фасонной линии сформируйте зубцы.

**B)**

Вырежьте участок покрытия по разметке.

**C)**


Установите участок покрытия на отвод так, чтобы зубцы располагались на трубопроводе (**C**).  
Зафиксируйте продольный шов, приклеив нахлест Клеем K-FLEX K 414  
С помощью того же клея приклейте зубцы к трубопроводу

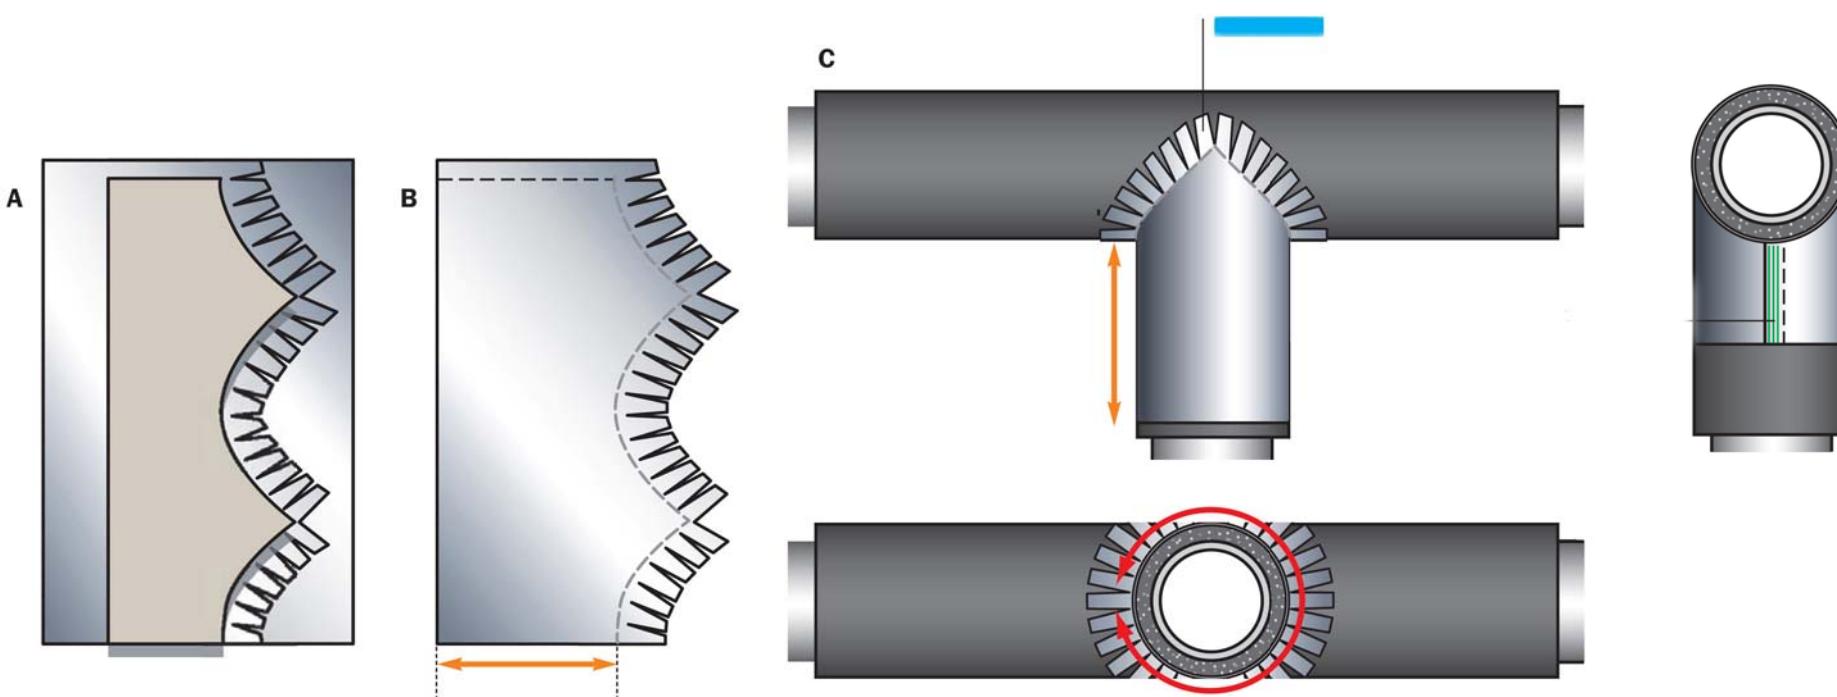



## K-FLEX IN CLAD

### Монтаж покрытия на тройник с отводом, направленным вниз

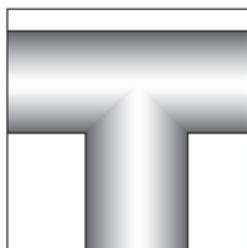


**A)**

Перенесите размеры изолируемой трубы на лист K-FLEX IN CLAD, добавляя припуск на нахлест, разметьте отверстие для отвода и вырежьте участок покрытия по контурам.


**B)**

Установите участок покрытия на трубопровод, накрыв зубцы покрытия отвода.  
Зафиксируйте продольный шов, приклеив нахлест kleem K-FLEX K 414

**A**

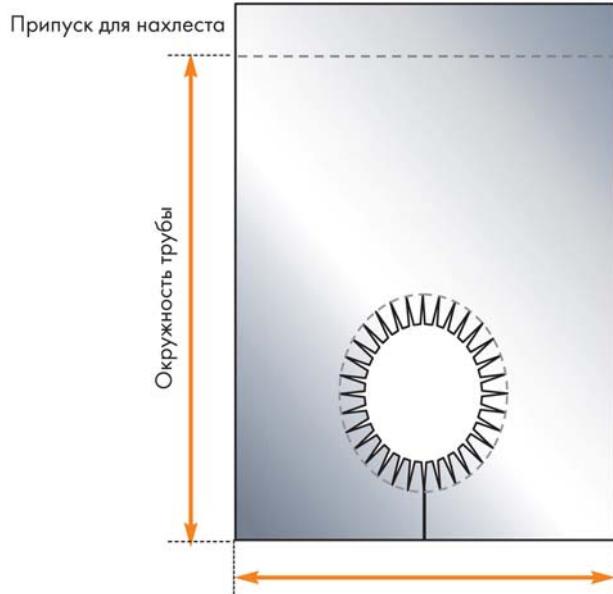


**B**

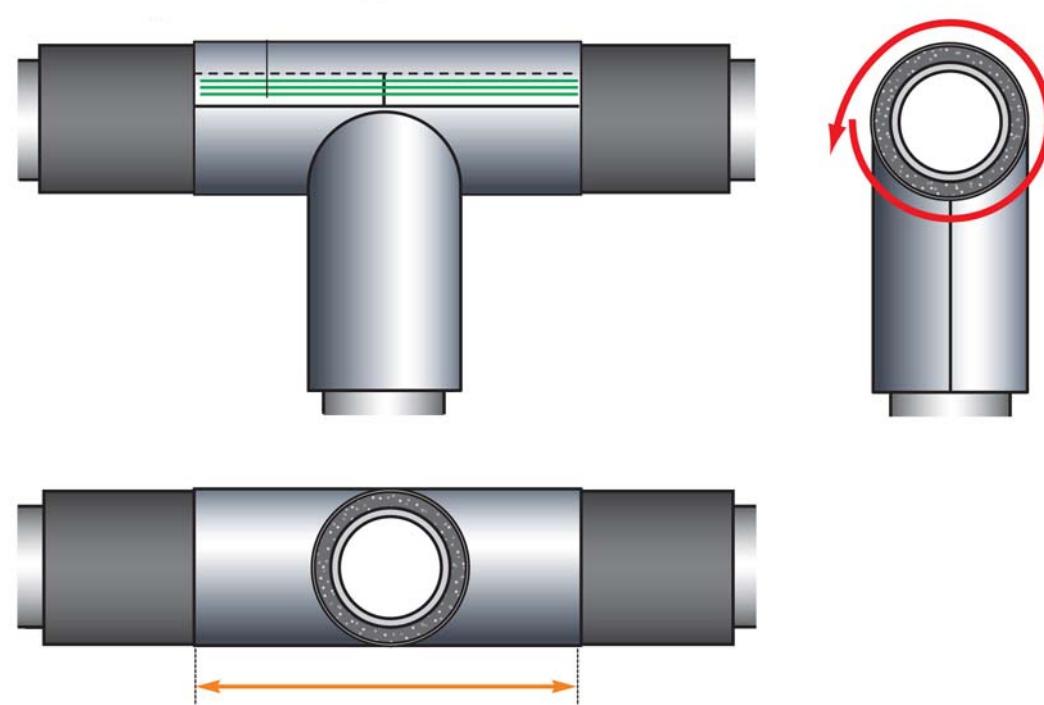





## K-FLEX IN CLAD

Монтаж покрытия на тройник:  
фиксация швов при наружном применении

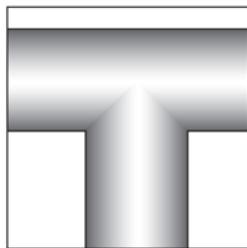

Проклейте все видимые швы лентой IN CLAD. Лента фиксируется клеем K-FLEX K 414

Для наружного применения дополнительно проклейте все края ленты морским герметиком.

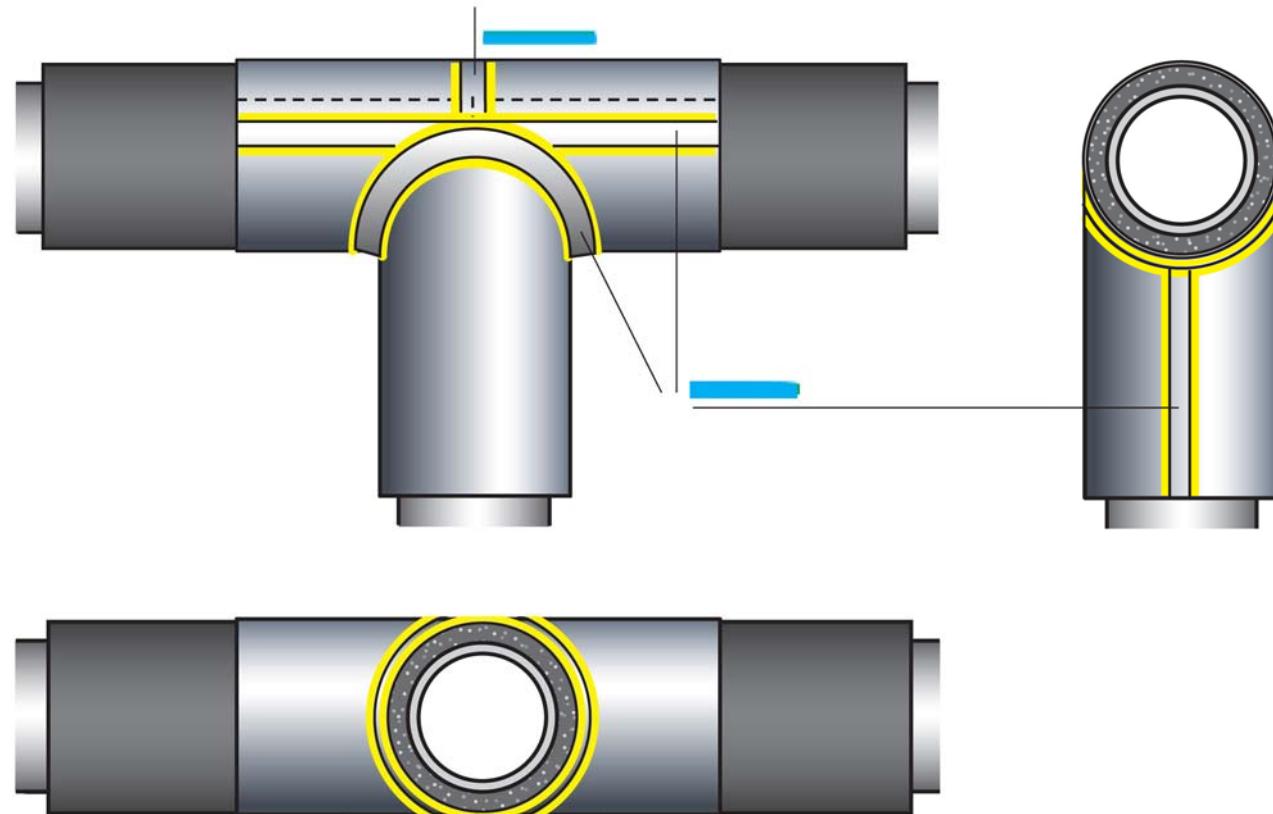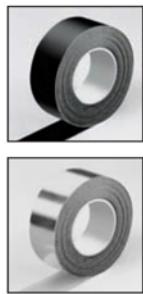


Обозначения

Клей K-FLEX K 414

Морской герметик


Измерение

Действие

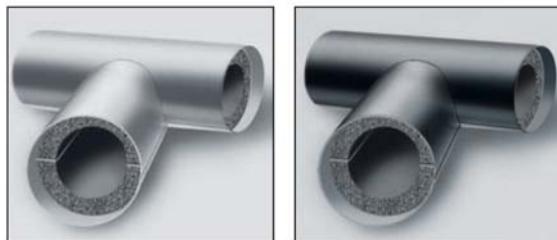

## K-FLEX IN CLAD

### Монтаж тройников с готовым покрытием IN CLAD

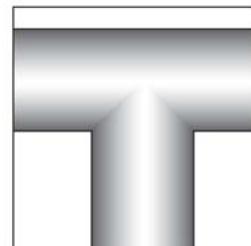


Готовые тройники имеют уже нанесенный лист покрытия IC CLAD.

Также они имеют продольный разрез и нахлести для фиксации продольного и поперечных швов покрытия.

#### Монтаж


**A)**


Изолируйте три смежных трубы, оставив достаточно места для установки тройника.

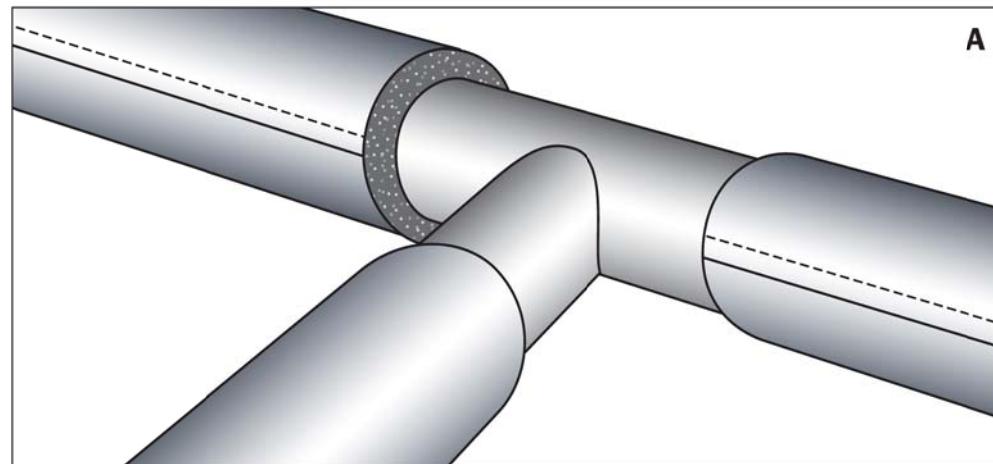

**B)**


При необходимости на торцевых нахлестах покрытия тройника сделайте V-образные вырезы для облегчения их приклейки к изоляции труб. Надрезы делаются до того, как тройник устанавливается на трубопровод и до нанесения клея на изоляционный материал.

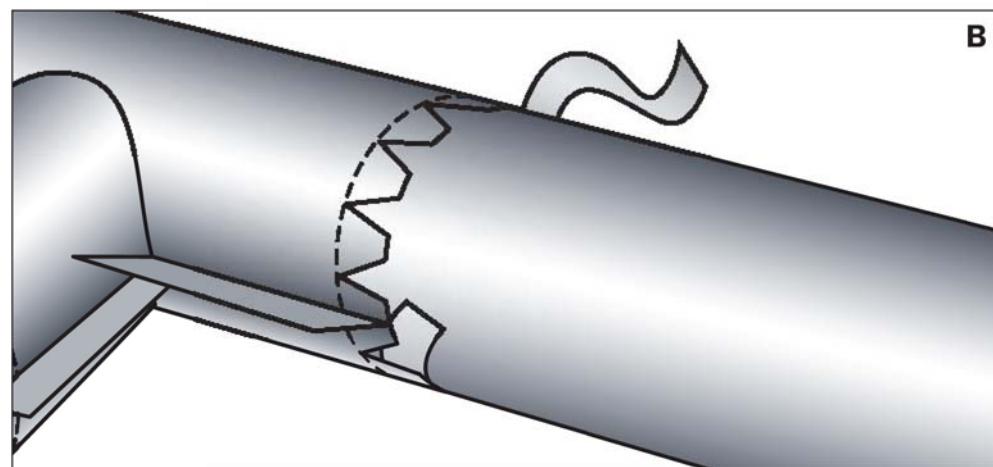

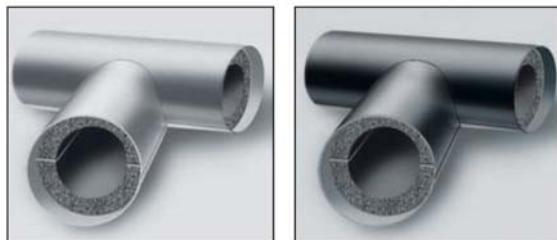

## K-FLEX IN CLAD

### Монтаж тройников с готовым покрытием IN CLAD

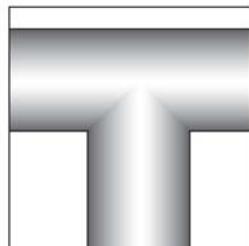

#### Монтаж

**C)**

Нанесите клей K-FLEX K 414 на торцы теплоизоляционных трубок.




**D)**

Нанесите клей на торцы теплоизоляции тройника.

**E)**

Установите тройник K-FLEX IN CLAD.

Соедините края изоляционного материала тройника и края теплоизоляционных трубок.

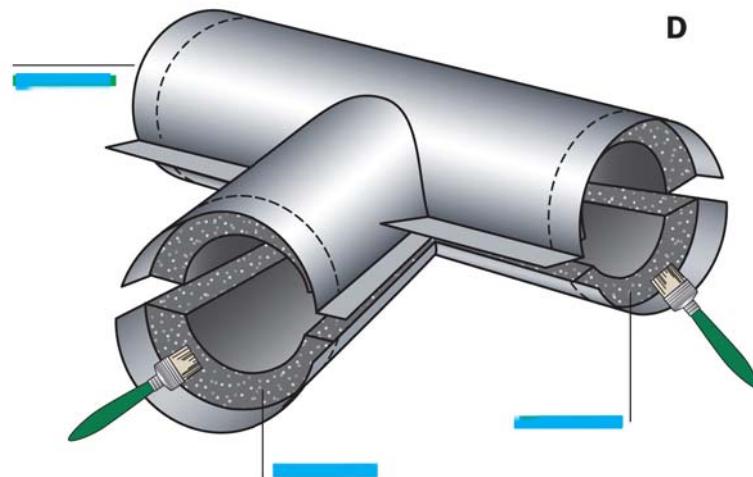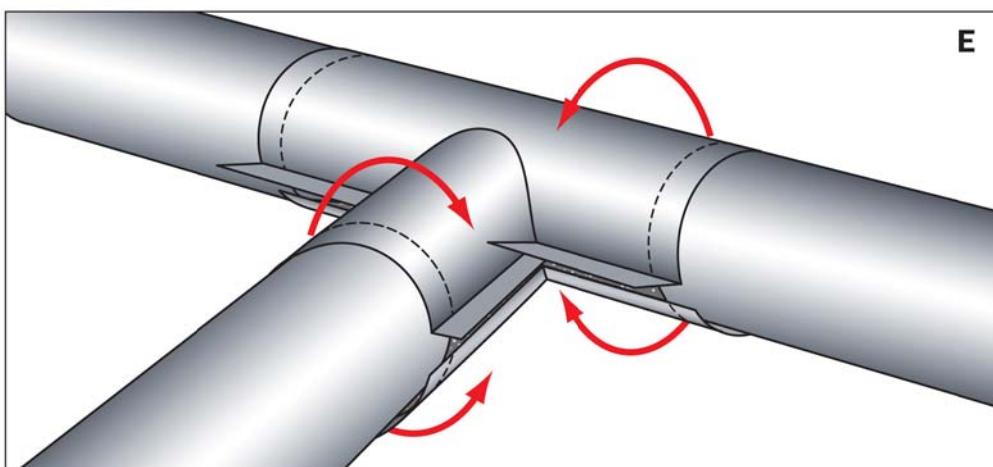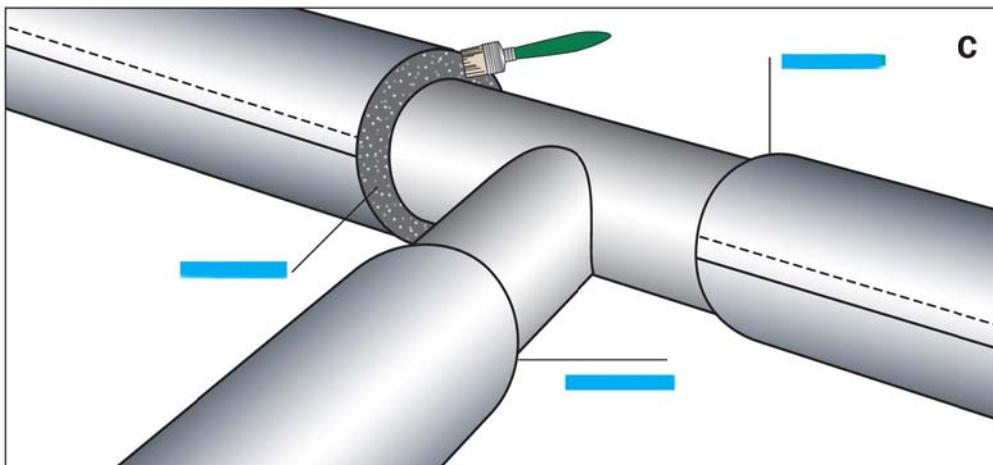


Обозначения

Клей K-FLEX K 414

Морской герметик


Измерение

Действие

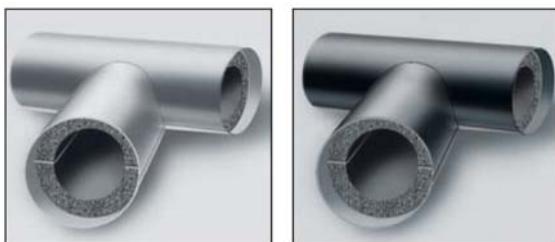

## K-FLEX IN CLAD


### Монтаж тройников с готовым покрытием IN CLAD

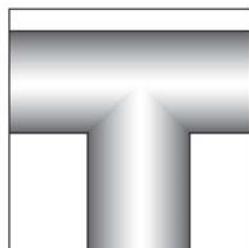


IN CLAD - ТРОЙНИКИ



**F)**  
Нанесите Клей K-FLEX K 414  
на швы теплоизоляционного  
материала.

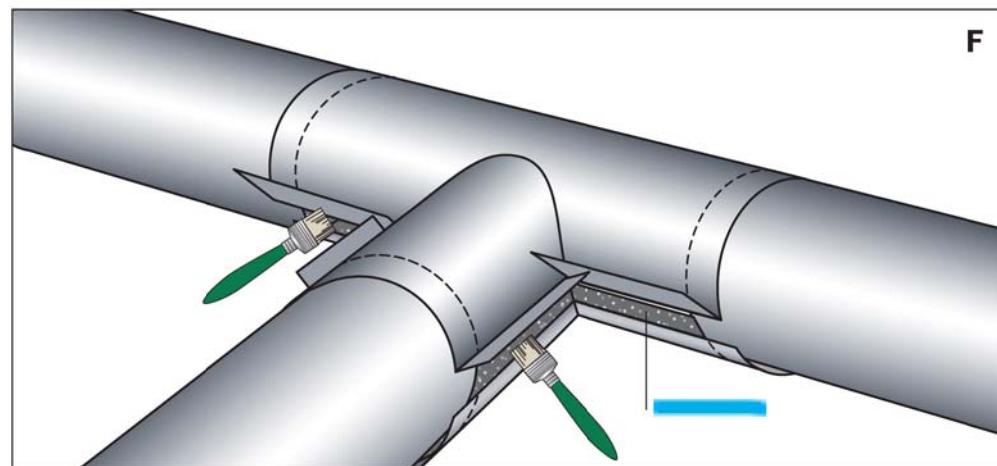

**G)**  
Склейте швы теплоизоляции.

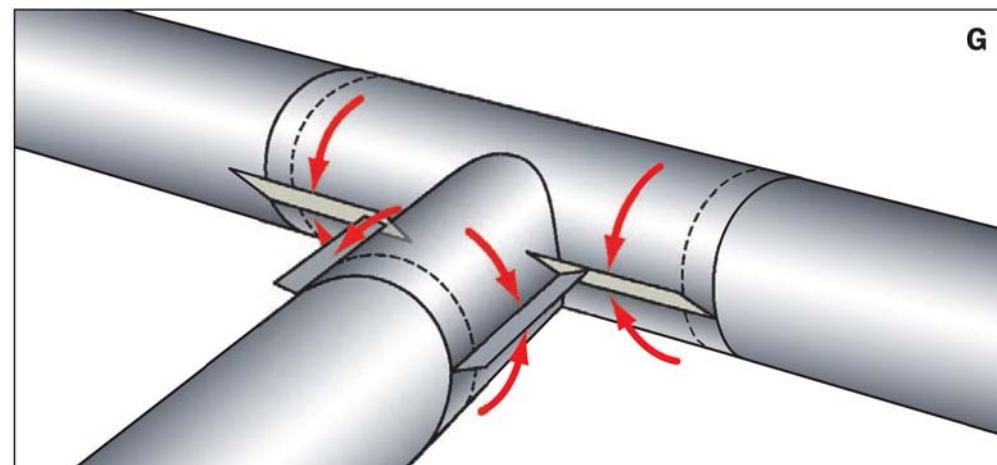


Обозначения

Клей K-FLEX K 414

Морской герметик


Измерение

Действие

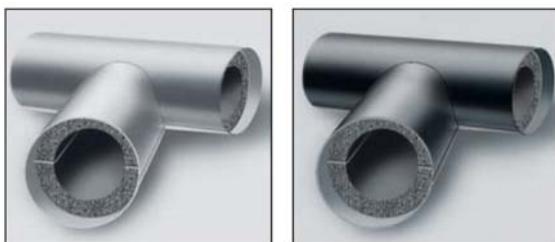

## K-FLEX IN CLAD

### Монтаж тройников с готовым покрытием IN CLAD

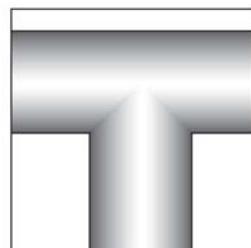


**H)**

Удалите защитную силиконовую пленку с торцевых нахлестов тройника и прижмите их к краям покрытия трубок.


Нанесите клей K-FLEX K 414

Для облегчения процесса монтажа предпочтительно выполнять действия в последовательности (H1, H2, H3).

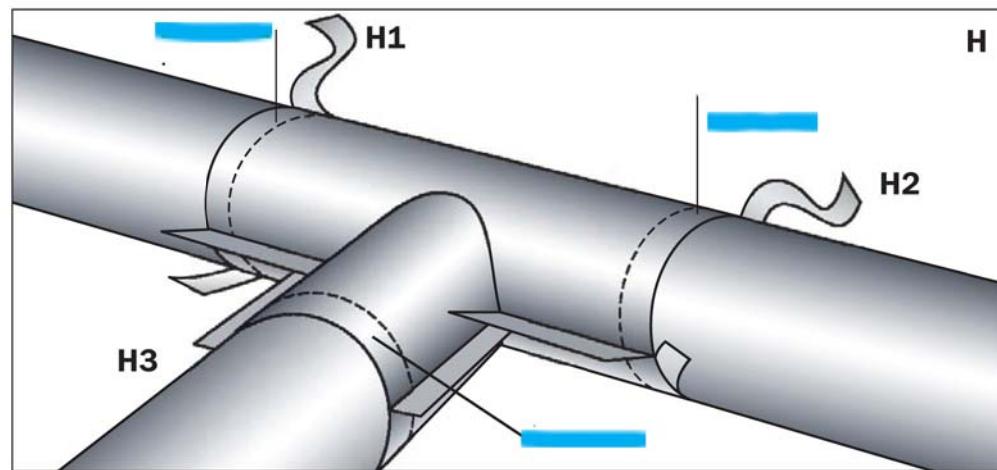

**I)**


Процедура приклейки нахлеста, имеющего V-образные вырезы такая же.

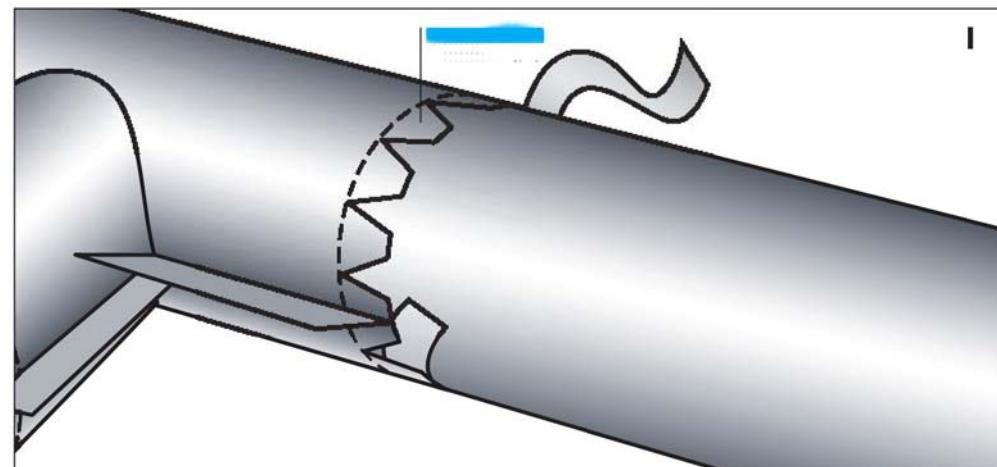



## K-FLEX IN CLAD


### Монтаж тройников с готовым покрытием IN CLAD

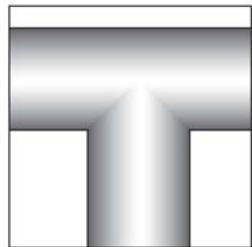

L)


Удалите защитную силиконовую бумагу с продольных нахлестов.


Нанесите клей K-FLEX K 414.

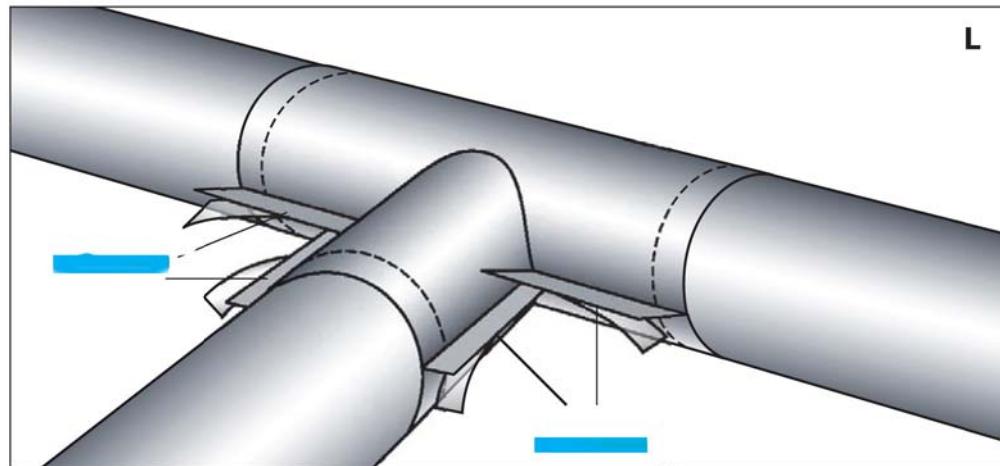

M)


Закройте все продольные нахлесты для завершения покрытия тройника.

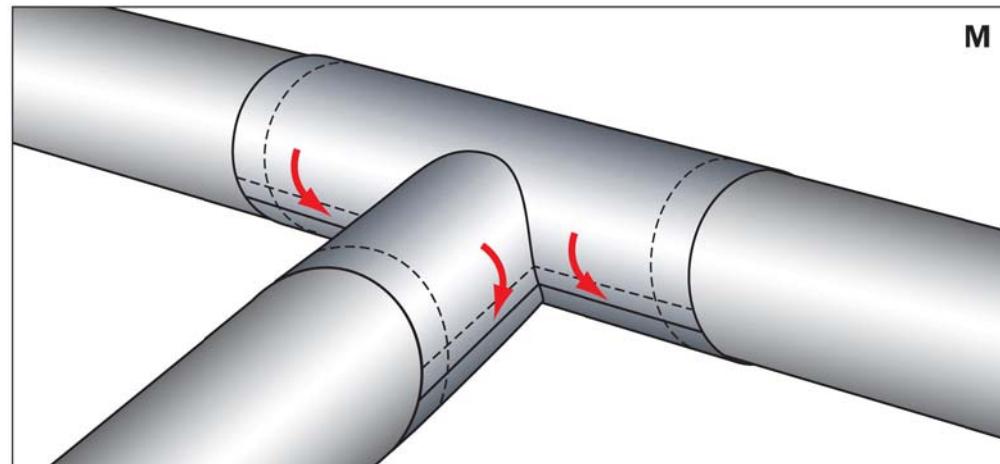

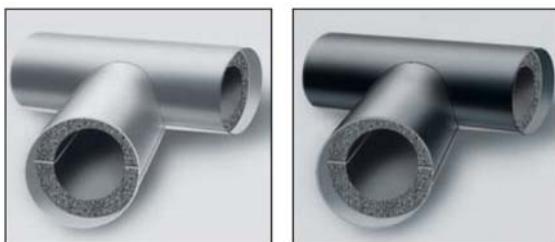

## K-FLEX IN CLAD

### Монтаж тройников с готовым покрытием IN CLAD

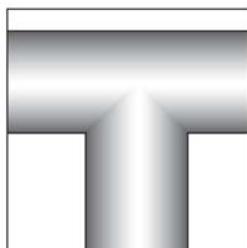


IN CLAD - ТРОЙНИКИ

N)


При необходимости проклейте все швы лентой IN CLAD. Лента фиксируется клеем K-FLEX K 414.

Края лент должны быть обращены вниз.

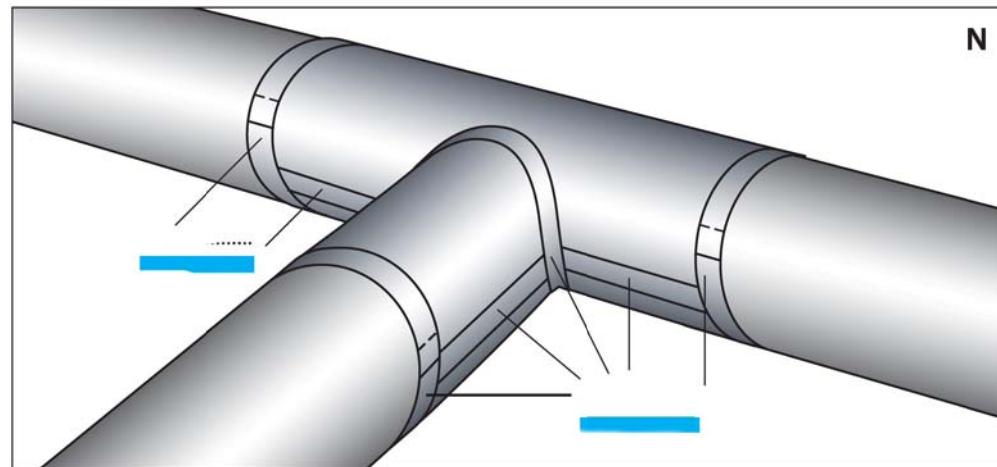

O)

Для наружного применения дополнительно проклейте швы и края лент морским герметиком.

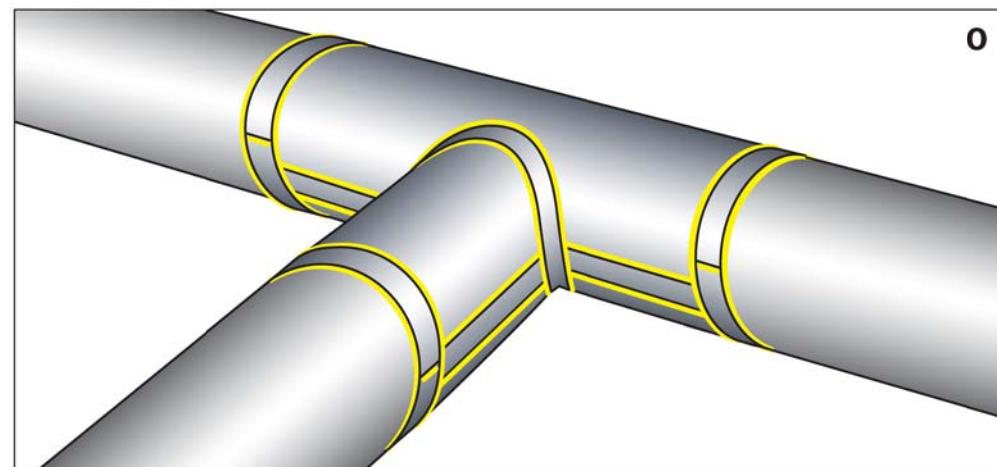

Обозначения

Клей K-FLEX K 414

Морской герметик

Измерение

Действие



---

**K-FLEX IN CLAD - ТРОЙНИКИ**

---

**ФОТОРУКОВОДСТВО**

